

# 610-10/630-10 Betriebsanleitung



# WICHTIG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise, Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2023



1	Über diese Anleitung	5
1.1	Für wen ist diese Anleitung?	5
1.2	Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen	5
1.3	Weitere Unterlagen	
1.4	Haftung	
2	Sicherheit	9
2.1	Grundlegende Sicherheitshinweise	9
2.2	Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen	10
3	Gerätebeschreibung	15
3.1	Überblick über die Komponenten der Maschine	15
3.2	Konformitätserklärung	
3.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	16
4	Bedienung	19
4.1	Maschine für den Betrieb vorbereiten	19
4.2	Maschine ein- und ausschalten	20
4.3	Nadel wechseln	21
4.4	Nadelfaden einfädeln	23
4.5	Greiferfaden einfädeln	25
4.6	Lisierband einfädeln (nur 610-10)	28
4.7	Fadenspannung und Fadenmenge für das Nahtbild einstellen	
4.7.1	Nahttypen und Nahtbild	
4.7.2	Fadenspannung einstellen	
4.7.3	Nadelfaden-Menge einstellen	
4.7.4	Greiferfaden-Menge einstellen	32
4.8	Nähfuß-Druck einstellen	
4.9	Nähfuß lüften	
4.10	Nähfuß in Hochstellung arretieren	
4.11	Maschinenoberteil umlegen und wieder aufrichten	38
4.12	Nähleuchte ein- und ausschalten	
4.13	Nähen	40
5	Einstellungen über die Software	43
5.1	Grundlegende Bedienung	
5.1.1	Eingabe numerischer Werte	
5.1.2	Eingabe von Text	46
5.2	Betriebsmodi der Steuerung	
5.3	Betriebsmodus MAN	
5.3.1	Einstellbare Parameter	
5.3.2	Nähvorgang	
5.4	Betriebsmodus AUTO	
5.4.1	Einstellbare Parameter	55



5.4.2	Nähvorgang	
5.5	Betriebsmodus EDIT	
5.5.1	Einstellbare Parameter	
5.5.2	Neues Nähprogramm erstellen (PROGRAMMING)	
5.5.3	Nähprogramm kopieren	
5.5.4	Nähprogramm löschen	
5.5.5	Längen korrigieren (LENGTH CORRECTION)	
5.6	Software-Version anzeigen	
5.7	Betriebsmodus SERVICE	82
6	Wartung	83
6.1	Reinigen	84
6.2	Schmieren	86
6.3	Pneumatisches System warten	90
6.3.1	Betriebsdruck einstellen	90
6.3.2	Kondenswasser ablassen	91
6.3.3	Filtereinsatz reinigen	93
_		
7	Aufstellung	
7.1	Lieferumfang prüfen	
7.2	Transportsicherungen entfernen	
7.3	Gestell montieren	
7.4	Tischplatte	
7.4.1	Steuerung montieren	
7.4.2	Garnständer montieren	
7.5	Arbeitshöhe einstellen	
7.6	Pedal einstellen	
7.7	Elektrischer Anschluss	
7.7.1	Steuerung anschließen	
7.7.2 7.8	Potentialausgleich herstellen	
7.8.1	Pneumatischer Anschluss  Druckluft-Wartungseinheit anschließen	
7.8.2	Betriebsdruck einstellen	
7.0.2 7.9	Testlauf durchführen	
7.9		
8	Außerbetriebnahme	109
9	Verpacken, Transport	111
10	Entsorgung	113
11	Störungsabhilfe	115
11.1	Kundendienst	
11.1	Meldungen der Software	
11.2	Fehler im Nähablauf	



12	Technische Daten	135
13	Anhang	137





# 1 Über diese Anleitung

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie enthält Informationen und Hinweise, um einen sicheren und langjährigen Betrieb zu ermöglichen.

Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen oder Verbesserungswünsche haben, bitten wir um Ihre Rückmeldung über den **Kundendienst** ( S. 115).

Betrachten Sie die Anleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie diese gut erreichbar auf.

# 1.1 Für wen ist diese Anleitung?

Diese Anleitung richtet sich an:

- Bedienungspersonal:
   Die Personengruppe ist an der Maschine eingewiesen und hat Zugriff auf die Anleitung. Speziell das Kapitel Bedienung ( S. 19) ist für das Bedienungspersonal wichtig.
- Fachpersonal:
   Die Personengruppe besitzt eine entsprechende fachliche
   Ausbildung, die sie zur Wartung oder zur Behebung von
   Fehlern befähigt. Speziell das Kapitel
   Aufstellung ( S. 95) ist für das Fachpersonal wichtig.

Eine Serviceanleitung wird gesondert ausgeliefert.

Beachten Sie in Bezug auf die Mindestqualifikationen und weitere Voraussetzungen des Personals auch das Kapitel **Sicherheit** ( S. 9).

# 1.2 Darstellungskonventionen – Symbole und Zeichen

Zum einfachen und schnellen Verständnis werden unterschiedliche Informationen in dieser Anleitung durch folgende Zeichen dargestellt oder hervorgehoben:



#### Richtige Einstellung

Gibt an, wie die richtige Einstellung aussieht.





#### Störungen

Gibt Störungen an, die bei falscher Einstellung auftreten können.



#### Abdeckung

Gibt an, welche Abdeckungen Sie entfernen müssen, um an die einzustellenden Bauteile zu gelangen.



Handlungsschritte beim Bedienen (Nähen und Rüsten)



Handlungsschritte bei Service, Wartung und Montage



Handlungsschritte über das Bedienfeld der Software

#### Die einzelnen Handlungsschritte sind nummeriert:

- Erster Handlungsschritt
- 2. Zweiter Handlungsschritt
- ... Die Reihenfolge der Schritte müssen Sie unbedingt einhalten.
- Aufzählungen sind mit einem Punkt gekennzeichnet.

# Resultat einer Handlung

Veränderung an der Maschine oder auf Anzeige/Bedienfeld.



### Wichtig

Hierauf müssen Sie bei einem Handlungsschritt besonders achten.



#### Information

Zusätzliche Informationen, z. B. über alternative Bedienmöglichkeiten.



### Reihenfolge

Gibt an, welche Arbeiten Sie vor oder nach einer Einstellung durchführen müssen.



#### Verweise

Es folgt ein Verweis auf eine andere Textstelle.

Sicherheit Wichtige Warnhinweise für die Benutzer der Maschine werden speziell gekennzeichnet. Da die Sicherheit einen besonderen Stellenwert einnimmt, werden Gefahrensymbole, Gefahrenstufen und deren Signalwörter im Kapitel **Sicherheit** ( S. 9) gesondert beschrieben.

#### Ortsangaben

Wenn aus einer Abbildung keine andere klare Ortsbestimmung hervorgeht, sind Ortsangaben durch die Begriffe rechts oder links stets vom Standpunkt des Bedieners aus zu sehen.

#### Weitere Unterlagen 1.3

Die Maschine enthält eingebaute Komponenten anderer Hersteller. Für diese Zukaufteile haben die ieweiligen Hersteller eine Risikobeurteilung durchgeführt und die Übereinstimmung der Konstruktion mit den geltenden europäischen und nationalen Vorschriften erklärt. Die bestimmungsgemäße Verwendung der eingebauten Komponenten ist in den jeweiligen Anleitungen der Hersteller beschrieben.

#### Haftung 1.4

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der geltenden Normen und Vorschriften zusammengestellt.

Dürkopp Adler übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Bruch- und Transportschäden
- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Nicht autorisierten Veränderungen an der Maschine
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Verwendung von nicht freigegebenen Ersatzteilen



### **Transport**

Dürkopp Adler haftet nicht für Bruch- und Transportschäden. Kontrollieren Sie die Lieferung direkt nach dem Erhalt. Reklamieren Sie Schäden beim letzten Transportführer. Dies gilt auch, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist.

Lassen Sie Maschinen, Geräte und Verpackungsmaterial in dem Zustand, in dem sie waren, als der Schaden festgestellt wurde. So sichern Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen.

Melden Sie alle anderen Beanstandungen unverzüglich nach dem Erhalt der Lieferung bei Dürkopp Adler.



## 2 Sicherheit

Dieses Kapitel enthält grundlegende Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Lesen Sie die Hinweise sorgfältig, bevor Sie die Maschine aufstellen oder bedienen. Befolgen Sie unbedingt die Angaben in den Sicherheitshinweisen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.



# 2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Maschine nur so benutzen, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Die Anleitung muss ständig am Einsatzort der Maschine verfügbar sein.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind verboten. Ausnahmen regelt die DIN VDE 0105.

Bei folgenden Arbeiten die Maschine am Hauptschalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen:

- Austauschen der Nadel oder anderer Nähwerkzeuge
- Verlassen des Arbeitsplatzes
- Durchführen von Wartungsarbeiten und Reparaturen
- Einfädeln

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen und die Maschine beschädigen. Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.

#### Transport

Beim Transport der Maschine einen Hubwagen oder Stapler benutzen. Maschine maximal 20 mm anheben und gegen Verrutschen sichern.

#### Aufstellung

Das Anschlusskabel muss einen landesspezifisch zugelassenen Netzstecker haben. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf den Netzstecker am Anschlusskabel montieren.

# Pflichten des Betreibers

Landesspezifische Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die gesetzlichen Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz beachten.



Alle Warnhinweise und Sicherheitszeichen an der Maschine müssen immer in lesbarem Zustand sein. Nicht entfernen! Fehlende oder beschädigte Warnhinweise und Sicherheitszeichen sofort erneuern.

# Anforderungen an das Personal

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf:

- · die Maschine aufstellen
- Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen
- · Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen durchführen

Nur autorisierte Personen dürfen an der Maschine arbeiten und müssen vorher diese Anleitung verstanden haben.

#### Betrieb

Maschine während des Gebrauchs auf äußerlich erkennbare Schäden prüfen. Arbeit unterbrechen, wenn Sie Veränderungen an der Maschine bemerken. Alle Veränderungen dem verantwortlichen Vorgesetzten melden. Eine beschädigte Maschine nicht weiter benutzen.

#### Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder außer Betrieb nehmen. Wenn dies für eine Reparatur unumgänglich ist, die Sicherheitseinrichtungen sofort danach wieder montieren und in Betrieb nehmen.

# 2.2 Signalwörter und Symbole in Warnhinweisen

Warnhinweise im Text sind durch farbige Balken abgegrenzt. Die Farbgebung orientiert sich an der Schwere der Gefahr. Signalwörter nennen die Schwere der Gefahr.

#### Signalwörter

Signalwörter und die Gefährdung, die sie beschreiben:

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwerer Verletzung
WARNUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen



VORSICHT	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu mittlerer oder leichter Verletzung führen
ACHTUNG	(mit Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Umweltschäden führen
HINWEIS	(ohne Gefahrenzeichen) Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen

Symbole Bei Gefahren für Personen zeigen diese Symbole die Art der Gefahr an:

Symbol	Art der Gefahr
<u>^</u>	Allgemein
4	Stromschlag
	Einstich
	Quetschen
	Umweltschäden



# Beispiele Beispiele für die Gestaltung der Warnhinweise im Text:

#### **GEFAHR**



# **Art und Quelle der Gefahr!** Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führt.

#### WARNUNG



# Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.

#### VORSICHT



# Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu mittelschwerer oder leichter Verletzung führen kann.



#### **HINWEIS**

#### Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.

### **ACHTUNG**



#### Art und Quelle der Gefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

So sieht ein Warnhinweis aus, dessen Nichtbeachtung zu Umweltschäden führen kann.






#### 3 Gerätebeschreibung

#### Überblick über die Komponenten der 3.1 Maschine

Abb. 1: Überblick über die Komponenten der Maschine

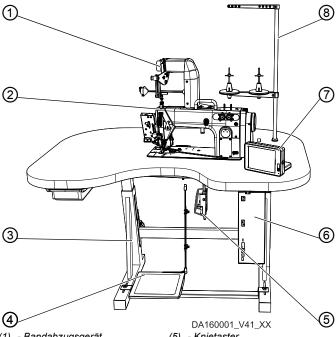

- (1) Bandabzugsgerät
- (2) Maschinenoberteil
- (3) Gestell
- (4) Pedal

- (5) Knietaster
- (6) Steuerung
- (7) Bedienfeld
- (8) Garnständer



# 3.2 Konformitätserklärung

Die Maschine entspricht den europäischen Vorschriften zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz, die in der Konformitäts- bzw. Einbau-Erklärung angegeben sind.



# 3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Maschinenklasse 610-10

Die Maschine ist für das Glattnähen bzw. Einarbeiten von Mehrweite in die obere und/oder untere Materiallage geeignet.

Die Maschine ist für das programmierte Vorkräuseln von Ärmeln (Armkugel) und programmierte Lisieren von Armlöchern, Halslöchern usw. mit Gradierlogik optimiert.

#### Maschinenklasse 630-10

Die Maschine ist für das Glattnähen bzw. Einarbeiten von Mehrweite in die obere und/oder untere Materiallage geeignet.

Die Maschine ist für das programmierte Vorkräuseln von Ärmeln (Armkugel) mit Gradierlogik optimiert.

## Allgemein

Die Maschine ist nur zur Verarbeitung von trockenem Nähgut bestimmt. Das Nähgut darf keine harten Gegenstände beinhalten.

Die für die Maschine zulässigen Nadelstärken sind im Kapitel **Technische Daten** ( S. 135) angegeben.

Die Naht muss mit einem Faden erstellt werden, dessen Anforderungsprofil dem jeweiligen Anwendungszweck entspricht.

Die Maschine ist für den industriellen Gebrauch bestimmt.



Die Maschine darf nur in trockenen und gepflegten Räumen aufgestellt und betrieben werden. Wird die Maschine in Räumen betrieben, die nicht trocken und gepflegt sind, können weitere Maßnahmen erforderlich sein, die mit DIN EN 60204-31 vereinbar sind.

Nur autorisierte Personen dürfen an der Maschine arbeiten.

Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt Dürkopp Adler keine Haftung.

#### WARNUNG



Verletzungsgefahr durch spannungsführende, sich bewegende, schneidende und spitze Teile!

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Stromschlag, Quetschen, Schneiden und Einstich führen.

Alle Anweisungen der Anleitung befolgen.

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch Nichtbeachtung!

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Schäden an der Maschine führen.

Alle Anweisungen der Anleitung befolgen.





# 4 Bedienung

Der Arbeitsablauf setzt sich aus verschiedenen Ablaufschritten zusammen. Um ein gutes Nähergebnis zu erhalten, ist eine fehlerfreie Bedienung notwendig.

#### 4.1 Maschine für den Betrieb vorbereiten

#### **WARNUNG**



Verletzungsgefahr durch sich bewegende, schneidende und spitze Teile!

Quetschen, Schneiden und Einstich möglich.

Vorbereitungen möglichst nur bei ausgeschalteter Maschine vornehmen.

Treffen Sie vor dem Nähen mit der Maschine folgende Vorbereitungen:


- · Nadel wechseln
- Nadelfaden einfädeln
- · Greiferfaden einfädeln
- Lisierband einfädeln (nur 610-10)
- · Fadenspannung einstellen



# 4.2 Maschine ein- und ausschalten

Die Maschine schalten Sie nach dem pneumatischen Anschluss ( S. 105) mit dem Hauptschalter an der Steuerung ein und aus.

Abb. 2: Maschine ein- und ausschalten

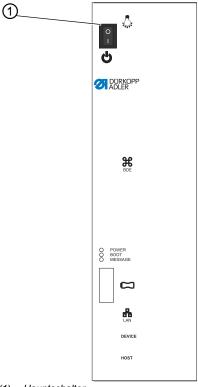

(1) - Hauptschalter

DA150012\_V41\_XX



#### Stromversorgung einschalten

So schalten Sie die Maschine ein:



- 1. Hauptschalter (1) nach unten in Position I drücken.
- POWER-LED leuchtet, Message-LED blinkt kurz.
- Auf der Anzeige erscheint der Begrüßungsbildschirm:
  - · Links die Maschinenklasse
  - · Rechts die Firmware
- Sie können hören, wie Luft auf die beweglichen Teile gelassen wird.

Die Maschine referenziert und ist nähbereit, wenn auf der Anzeige der Start-Bildschirm erscheint.

Die Steuerung befindet sich in dem Betriebsmodus, der beim Ausschalten aktiv war - **MAN** oder **AUTO**.

## Stromversorgung ausschalten

So schalten Sie die Maschine aus:



- 1. Hauptschalter (1) nach oben in Position 0 drücken.
- Das Bedienfeld fährt herunter. Wenn die POWER-LED erlischt, werden die Maschine und die Steuerung von der Stromversorgung getrennt.

## 4.3 Nadel wechseln




# Reihenfolge

Nach einem Wechsel auf Nadeln mit Stärke 100 oder größer die Nadel-Ausweichbewegung des Greifers (Ellipsenbreite) von qualifiziertem Fachpersonal anpassen lassen. Die richtige Einstellung beschreibt die Serviceanleitung.



Abb. 3: Nadel einsetzen und wechseln

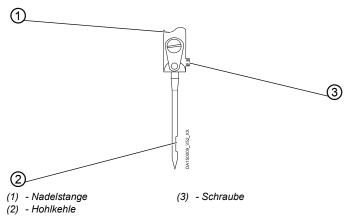

#### So wechseln Sie die Nadel:

- 1. Handrad drehen, bis die Nadelstange (1) die obere Endposition erreicht hat.
  - 2. Schraube (3) lösen.
  - 3. Nadel nach unten herausziehen.
  - 4. Neue Nadel einsetzen.

# Wichtig


Nadel so ausrichten, dass die Hohlkehle (2) nach hinten zeigt.

5. Schraube (3) festschrauben.



# 4.4 Nadelfaden einfädeln

Abb. 4: Nadelfaden einfädeln (1)

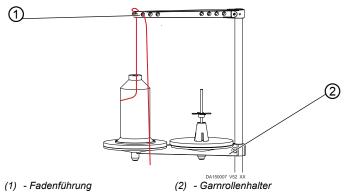

So fädeln Sie den Nadelfaden ein:


- Garnrolle auf den linken Teller des Garnrollenhalters (2) stecken.
  - Faden von vorn nach hinten durch das 1. vordere Loch f\u00e4deln.Von hinten nach vorn durch das n\u00e4chste Loch f\u00e4deln.

# Wichtig

Fadenführung (1) und Garnrollenhalter (2) müssen übereinander stehen.



Abb. 5: Nadelfaden einfädeln (2)

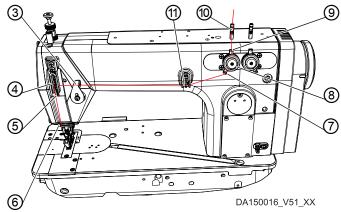

- (3) Umlenkung
- (4) Fadenregulator
- (5) Fadenhebel
- (6) Fadenführung
- (7) Fadenführung

- (8) Nadelfaden-Spannungselement
- (9) Fadenführung
- (10) Fadenführung
- (11) Fadenvorzieher
- Faden von oben nach unten durch die Fadenführung (10) führen.
- 4. Faden auf die Rückseite der Fadenführung (10) führen und von hinten nach vorn durch das untere Loch fädeln.
- 5. Faden von oben nach unten durch die Fadenführung (9) am Nadelfaden-Spannungselement (8) fädeln.
- Faden im Uhrzeigersinn um das Nadelfaden-Spannungselement (8) führen.



# Wichtig

Der Faden muss immer so um die jeweilige Spannungsscheibe geführt werden, dass er den größeren Weg von der Fadenführung (9) zur Fadenführung (7) zurücklegt.

- 7. Faden durch die Fadenführung (7) fädeln.
- 8. Faden von rechts nach links durch den Fadenvorzieher (11) fädeln.
- 9. Faden von rechts nach links durch die Umlenkung (3) führen.
- 10. Faden von rechts nach links durch den Fadenregulator (4) und den Fadenhebel (5) fädeln:



# I

#### Wichtig

Fadenspannung und Fadenmenge ( S. 31) beachten!

11. Faden von oben nach unten durch die Fadenführung (6) am Maschinenkopf fädeln.


Abb. 6: Nadelfaden einfädeln (3)



- (12) Fadenführung Nadelstange
- (13) Nadelöhr
- 12. Faden von oben vorn nach unten hinten durch die Fadenführung (13) an der Nadelstange fädeln.
- 13. Faden von vorn nach hinten durch das Nadelöhr (14) fädeln.

# 4.5 Greiferfaden einfädeln

Abb. 7: Greiferfaden einfädeln (1)

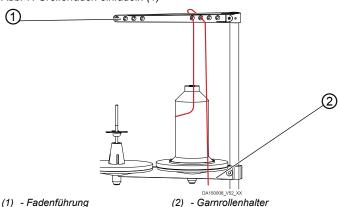

So fädeln Sie den Greiferfaden ein:


ģ

 Garnrolle auf den rechten Teller des Garnrollenhalters (2) stecken.



Faden von vorn nach hinten durch das 1. hintere Loch f\u00e4deln.Von hinten nach vorn durch das n\u00e4chste Loch f\u00e4deln.

Abb. 8: Greiferfaden einfädeln (2)

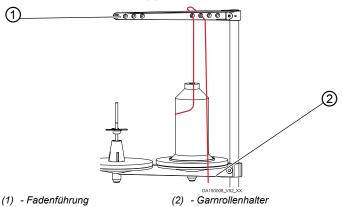


# V

# Wichtig

Fadenführung (1) und Garnrollenhalter (2) müssen übereinander stehen.

Abb. 9: Greiferfaden einfädeln (3)

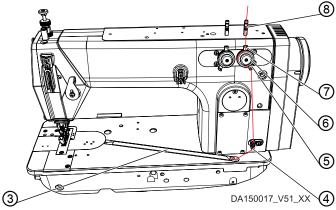

- (3) Fadenrinne
- (4) Fadenvorzieher
- (5) Fadenführung

- (6) Greiferfaden-Spannungselement
- (7) Fadenführung
- (8) Fadenführung



- 3. Faden von oben nach unten durch die Fadenführung (8) führen.
- 4. Faden auf die Rückseite der Fadenführung (8) führen und von hinten nach vorn durch das untere Loch fädeln.
- 5. Faden von oben nach unten durch die Fadenführung (7) am Greiferfaden-Spannungselement (6) fädeln.
- 6. Faden entgegen dem Uhrzeigersinn um das Greiferfaden-Spannungselement (6) führen.




#### Wichtia

Der Faden muss immer so um die jeweilige Spannungsscheibe geführt werden, dass er den größeren Weg von der Fadenführung (7) zur Fadenführung (5) zurücklegt.

- 7. Faden von oben nach unten durch den Fadenvorzieher (4) fädeln.
- 8. Faden durch die Fadenführung der Fadenrinne (3) führen. Dann den Faden von der Rückseite her unter das Abdeckblech der Fadenrinne ziehen.



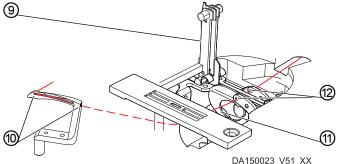

- (9) Faden-Niederhalter
- (10) Greiferbohrungen
- (11) Fadengeber-Scheibe
- (12) Bohrungen Greiferfaden-Führung
- 9. Abdeckplatten rechts und links der Stichplatte entfernen.
- 10. Faden-Niederhalter (9) aus seiner Verrastung anheben.
- 11. Handrad in Position D drehen, so dass die Fadengeber-Scheibe (11) entsprechend eingestellt ist.
- 12. Faden von rechts nach links durch die Bohrungen (12) der Greiferfaden-Führung fädeln.



- 13. Handrad drehen, bis die Greiferbohrung (10) zugänglich ist.
- 14. Faden von rechts nach links durch die Greiferbohrungen (10) fädeln und ca. 3 cm herausziehen.
- 15. Faden-Niederhalter (9) herunterdrücken und einrasten.
- 16. Abdeckplatten rechts und links der Stichplatte einsetzen.


# 4.6 Lisierband einfädeln (nur 610-10)



#### Richtige Einstellung

Mit Blickrichtung auf den Kopfdeckel muss sich die Lisierband-Rolle beim Abrollvorgang im Uhrzeigersinn drehen.

Abb. 11: Lisierband einfädeln (1)

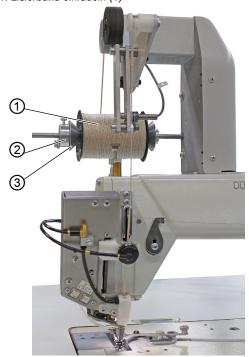

- (1) Lisierband-Rolle
- (2) Rollenhalter

(3) - Gegenlager




#### So fädeln Sie das Lisierband ein:

1. Lisierband-Rolle (1) auf den Rollenhalter (2) legen und mit dem Gegenlager (3) arretieren.

Dabei darauf achten, dass beim Arretieren das Gegenlager (3) gegen die Lisierband-Rolle (1) gedrückt wird.

Abb. 12: Lisierband einfädeln (2)

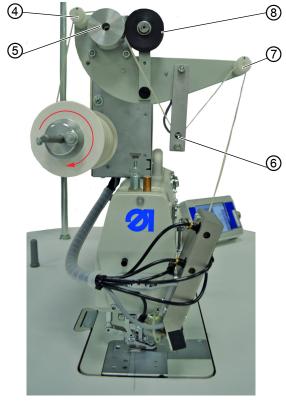


- (4) Führung
- (5) Transportrolle
- (6) Sensorgeber

- (7) Führung
- (8) Andruckrolle
- 2. Lisierband durch die Führung (4) fädeln.
- Zwischen Transportrolle (5) und federnd gelagerter Andruckrolle (8) führen.
- 4. Unterhalb des Sensorgebers (6) durchfädeln.
- 5. Lisierband durch die Führung (7) fädeln.



Abb. 13: Lisierband einfädeln (3)

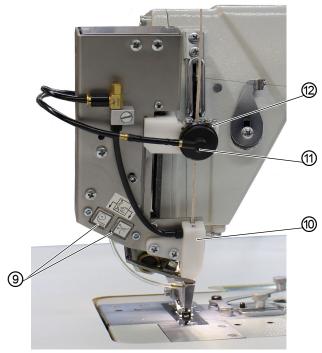

- (9) Tasten (10) - Führungsstück
- (11) Bandklemme (12) - Führung
- Einfädelmodus aktivieren, indem Sie beide Tasten (9) an der Maschine gleichzeitig drücken.
- Die Bandklemme wird gelöst und Druckluft für den Lisierband-Transport im Führungsstück (10) zur Verfügung gestellt.
- 7. Lisierband durch die Führung (12) fädeln.
- Führung (12) ungefähr auf die Breite des verwendeten Lisierbands einstellen.
- 9. Lisierband durch die Bandklemme (11) führen.
- Lisierband in das Führungsstück (10) einführen und durchlaufen lassen, bis kein überschüssiges Lisierband mehr zwischen der Bandklemme (11) und dem Führungsstück (10) vorhanden ist.
  - Das Lisierband mit z. B. einer Pinzette greifen und dabei das Ende festhalten.



- 11. Den Einfädelmodus beenden, indem Sie eine der beiden Tasten (9) an der Maschine drücken.
- Das Lisierband wird am unteren Ende des Führungsstücks (10) geschnitten.



### Wichtig

Wenn ein zu kurzes Stück Lisierband geschnitten wird, kann dies beim Nähen mit in den Tüllenfuß gezogen werden und den Transport des Lisierbands verhindern.

# 4.7 Fadenspannung und Fadenmenge für das Nahtbild einstellen

## 4.7.1 Nahttypen und Nahtbild

Sowohl die Fadenspannung als auch die Fadenmenge für die Stichbildung muss beim Nadelfaden und beim Greiferfaden an das gewünschte Nahtbild angepasst werden.

Es werden 3 Nahttypen unterschieden:

- Feste Naht
- Normale Naht
- Lockere Naht (hoch elastisch)

# 4.7.2 Fadenspannung einstellen



### Richtige Einstellung

Die Nadelfaden-Spannung muss fester als die Greiferfaden-Spannung sein.



#### Störung bei falsch eingestellter Fadenspannung

- · Zu fest: Zusammenziehen des Nähguts
- · Zu lose: Fehlstiche

Die Fadenspannung stellen Sie am Bedienfeld ein ( S. 50 f).

# 4.7.3 Nadelfaden-Menge einstellen

Siehe Serviceanleitung.



# 4.7.4 Greiferfaden-Menge einstellen

Siehe A Serviceanleitung.

#### 4.8 Nähfuß-Druck einstellen


Mit Stellrad (1) und Mutter (2) auf dem Nähkopf kann der Druck der Nähfüße auf das Nähgut reguliert werden. Dabei sind Mittelfuß und Obertransport-Fuß getrennt einstellbar.



# Richtige Einstellung

Das Nähgut verrutscht nicht und wird störungsfrei transportiert. Der korrekte Nähfuß-Druck hängt vom Nähgut ab (Grundwert: 26/47 mm).

Abb. 14: Nähfuß-Druck einstellen (1)

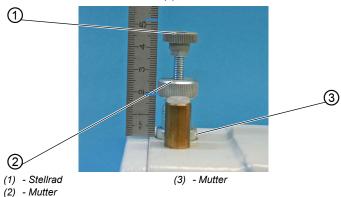




# Störung bei falsch eingestelltem Nähfuß-Druck

- Zu starker Nähfuß-Druck:
   Abdrücke im Nähgut, eventuell Kräuseln des Nähguts
- Zu schwacher Nähfuß-Druck:
   Verrutschen des Nähguts, Stichlänge zu kurz



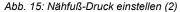



(4) - Handrad

# Wichtig

Nähfuß-Druck des Mittelfußes nur dann einstellen, wenn der Transporteur aus der Stichplatte hervorkommt oder wenn das Handrad (4) in Position E steht.

So stellen Sie den Nähfuß-Druck für den Mittelfuß ein:



- 1. Mutter (3) lösen.
- Nähfuß-Druck einstellen:
  - Nähfuß-Druck erhöhen = Mutter (2) im Uhrzeigersinn drehen.
  - Nähfuß-Druck verringern = Mutter (2) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.



#### Wichtig

Dabei das Stellrad (1) festhalten, damit der Druck des Obertransport-Fußes nicht unabsichtlich verstellt wird!

3. Mutter (3) wieder festschrauben.




# Ţ.

## **Wichtig**

Nähfuß-Druck des Obertransport-Fußes nur dann einstellen, wenn der Obertransport-Fuß auf dem Transporteur aufliegt.

Abb. 16: Nähfuß-Druck einstellen (3)

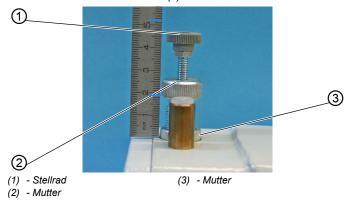

So stellen Sie den Nähfuß-Druck für den Obertransport-Fuß ein:




- 1. Nähfuß-Druck einstellen:
  - Nähfuß-Druck erhöhen = Stellrad (1) im Uhrzeigersinn drehen
  - Nähfuß-Druck verringern = Stellrad (1) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen



### 4.9 Nähfuß lüften

Zum Einlegen oder Verschieben des Nähguts wird der Nähfuß elektropneumatisch mit dem Pedal gelüftet.

Abb. 17: Nähfuß lüften (1)

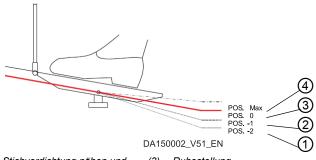

- (1) Stichverdichtung nähen und Faden schneiden
- (2) Nähfuß lüften

- (3) Ruhestellung
- (4) Nähvorgang aktiv

So lüften Sie den Nähfuß:



- 1. Pedal in Position -1 (3) treten.
- Der Nähfuß wird gelüftet und bleibt oben, solange das Pedal in der Position gehalten wird.

So lüften Sie den Nähfuß am Nahtende:



- 1. Pedal in Position -2 (4) treten.
- 🔖 Der Faden wird geschnitten und der Nähfuß gelüftet.



### Nähfuß absenken

### **WARNUNG**




# Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Beim Absenken des Nähfußes ist Quetschen möglich.

Hände NICHT unter den gelüfteten Nähfuß halten.

Abb. 18: Nähfuß lüften (2)

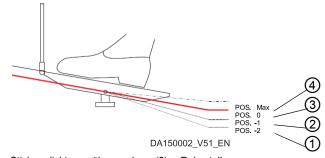

- (1) Stichverdichtung nähen und Faden schneiden
- (2) Nähfuß lüften

- (3) Ruhestellung
- (4) Nähvorgang aktiv

So senken Sie den Nähfuß ab:





- 1. Pedal in Position 0 (2) treten.
- ♥ Der Nähfuß senkt sich ab.



# 4.10 Nähfuß in Hochstellung arretieren

Mit dem Arretierknopf (1) am Maschinenkopf können Sie den gelüfteten Nähfuß in Hochstellung arretieren.

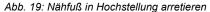

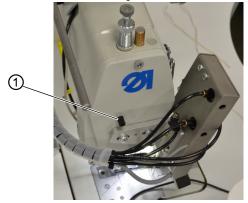

(1) - Arretierknopf

So arretieren Sie den Nähfuß in Hochstellung:



- 1. Nähfuß mit dem Pedal lüften ( S. 35).
- 2. Arretierknopf (1) drücken.
- 3. Pedal freigeben.
- ♥ Der Nähfuß ist in Hochstellung arretiert.


Sie können die Arretierung aufheben, indem Sie den Nähfuß absenken ( S. 35).



# 4.11 Maschinenoberteil umlegen und wieder aufrichten

Für Wartungsarbeiten lässt sich das Maschinenoberteil umlegen.

Abb. 20: Maschinenoberteil umlegen und wieder aufrichten

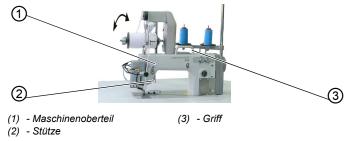

### Maschinenoberteil umlegen

So legen Sie das Maschinenoberteil um:



1. Maschinenoberteil (1) am Griff (3) bis zur Stütze (2) umlegen.

#### Maschinenoberteil aufrichten

So richten Sie das Maschinenoberteil auf:




1. Maschinenoberteil (1) vorsichtig mit dem Griff (3) aufrichten.



# 4.12 Nähleuchte ein- und ausschalten

Die Nähleuchte schalten Sie unabhängig vom Hauptschalter ein und aus.

Abb. 21: Nähleuchte ein- und ausschalten

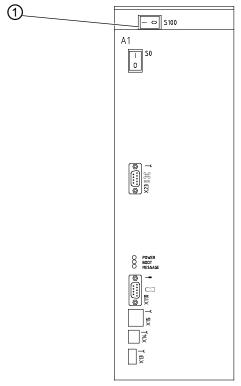

(1) - Schalter

So schalten Sie die Nähleuchte ein:

1. Schalter (1) nach links in die Position I drücken.

So schalten Sie die Nähleuchte aus:


1. Schalter (1) nach rechts in die Position 0 drücken.



### 4.13 Nähen

Das Pedal startet und steuert den Nähvorgang.

Abb. 22: Nähen

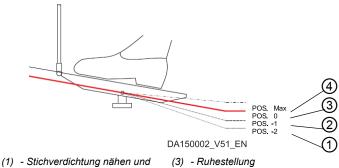

- (1) Stichverdichtung nähen und Faden schneiden
- (2) Nähfuß lüften

(4) - Nähvorgang aktiv

### **AUSGANGSLAGE**

- Pedal in Position 0 (3):
- Die Maschine steht still. Nadel und Nähfuß sind oben bzw. unten.

So positionieren Sie das Nähgut:



- 1. Pedal in Position -1 (2) treten.
- ♥ Der Nähfuß wird gelüftet.
- 2. Nähgut in die Anfangsposition schieben.
- 3. Pedal in Position 0 (3) treten.
- 🦫 Der Nähfuß senkt sich auf das Nähgut ab.

#### **AM NAHTANFANG**

So fangen Sie eine Naht an:



- 1. Pedal nach vorn (4) treten.
- bie Maschine näht. Die Drehzahl steigt, je weiter das Pedal nach vorn getreten wird.



### **BEIM NÄHEN**

So unterbrechen Sie die Naht:

1. Pedal in Position 0 (3) treten.

Die Maschine stoppt.
Nadel und Nähfuß sind oben bzw. unten.

So setzen Sie die Naht fort:

1. Pedal nach vorn (4) treten.
Die Maschine näht weiter.

AM NAHTENDE

So beenden Sie die Naht:

- So beenden Sie die Nant
  - Pedal in Position -2 (1) treten und dort halten.
     Der Faden wird geschnitten.
     Die Maschine stoppt.

Nadel und Nähfuß sind oben.

2. Nähgut entnehmen.





# 5 Einstellungen über die Software

# 5.1 Grundlegende Bedienung

Alle Einstellungen der Maschine erfolgen über das Bedienfeld **OP7000**.





Die Ansteuerung des Nähmotors und der Schrittmotoren erfolgt über die Steuerung.

Bis zu 999 Nähprogramme können gespeichert werden.

Jedes Nähprogramm kann bis zu 30 Nähschritte enthalten. Jedem Nähschritt können verschiedene Parameter wie Stichlänge, Mehrweitenbeträge, Fadenspannung, Segmentlänge etc. zugeordnet werden.

Die Nähprogramme werden während des Nähverlaufs fortlaufend dargestellt. Die Spiegelung eines Programms für die andere Nähgut-Seite ist möglich.

Alle Funktionen und Eingaben werden durch Berühren ausgelöst.

In den einzelnen Betriebsmodi können numerische Werte für die einzelnen Parameter und Text für den Programmnamen eingegeben werden.



# 5.1.1 Eingabe numerischer Werte

Abb. 24: Eingabe numerischer Werte



Die Bedienoberfläche für die Eingabe numerischer Werte besteht aus den folgenden Elementen:

- · Kopfzeile, bestehend aus:
  - · Symbol des ausgewählten Parameters
  - · Name des Parameters
  - · Wertebereich des Parameters
  - · Symbol zum Verlassen der Bedienoberfläche
- · Eingabezeile für den Wert
- Tastenfeld



# Bedeutung der Schaltflächen

Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
0 9	Werteingabe
+/-	Vorzeichenänderung
•	Eingabe eines Kommas bei Werten, die Dezimalstellen zulassen
	Änderung des Werts um einen Zähler nach oben bzw. unten. Stelle des Werts in der Eingabezeile löschen
DEL	Eingegebenen Wert löschen
ESC	Bedienoberfläche ohne Eingabe bzw. Spei- chern eines Werts verlassen
ОК	Eingegebenen Wert speichern und Bedien- oberfläche verlassen



# 5.1.2 Eingabe von Text

Abb. 25: Eingabe von Text



Die Bedienoberfläche für die Eingabe von Text besteht aus den folgenden Elementen:

- · Kopfzeile, bestehend aus:
  - · Symbol für neues Nähprogramm
  - · Symbol zum Verlassen der Bedienoberfläche
- · Eingabezeile für den Text
- Tastenfeld

### Bedeutung der Schaltflächen

Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
0 9	Eingabe von Zahlen im Text
a z	Eingabe von Text
-	Eingabe eines Bindestrichs



Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
_	Eingabe eines Unterstrichs
Esc	Bedienoberfläche ohne Eingabe bzw. Spei- chern eines Texts verlassen
	Eingabe eines Leerzeichens
Aa	Umschaltung Groß-/Kleinschreibung
Del	Buchstabe oder Zahl in der Eingabezeile löschen
OK	Eingegebenen Wert speichern und Bedien- oberfläche verlassen



# 5.2 Betriebsmodi der Steuerung

Die Steuerung verfügt über 4 Betriebsmodi:

### MAN

Im manuellen Modus können Sie ohne Nähprogramm nähen, was bei Tests und Reparaturen genutzt werden kann.

Änderungen an Parametern werden sofort während des Nähvorgangs umgesetzt.

### AUTO

Im Automatikmodus können Sie Nähprogramme abnähen.

Die Nähte in den Nähprogrammen sind in einzelne Nähschritte unterteilt, denen individuelle Nähparameter wie Mehrweite etc. zugewiesen sind.

#### EDIT

Im Editiermodus können Sie Nähprogramme erstellen (PRO-GRAMMING), ändern, löschen, kopieren (EDIT) sowie optimieren (LENGTH CORRECTION).

#### SERVICE


Im Servicemodus befinden sich Funktionen, die bei Servicearbeiten genutzt werden können.

Der Servicemodus ist mit einem Code geschützt, um unbeabsichtigte Fehleinstellungen der Maschine zu vermeiden.



### 5.3 Betriebsmodus MAN

Abb. 26: Betriebsmodus MAN

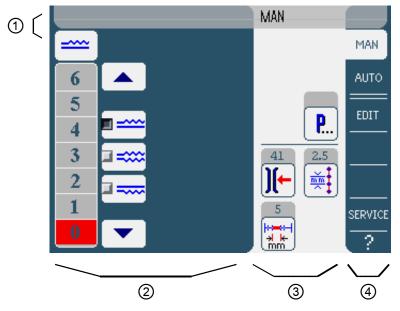

# Kopfzeile (1)

Der Betriebsmodus MAN wird angezeigt.

### Linker Bereich (2)

Hier befinden sich Schaltflächen für die manuelle Eingabe der Mehrweite.

### Mittlerer Bereich (3)

Hier befinden sich die Symbole aller einstellbaren Parameter im

Betriebsmodus **MAN** sowie die Anzeige über die bereits genähte Strecke in mm. In den grauen Feldern oberhalb der Parameter-Symbole werden die jeweils aktuellen Werte angezeigt.

### Rechter Bereich (4)

Hier können Sie eine andere Bedienoberfläche bzw. einen anderen Betriebsmodus auswählen



### 5.3.1 Einstellbare Parameter

Die folgende Tabelle beschreibt die einstellbaren Parameter im Betriebsmodus **MAN**.

Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
	Mehrweite einstellen, 🚇 S. 51
<b>)[-</b>	Nadelfaden-Spannung eingeben
mm A	Stichlänge in mm eingeben
<b>P</b>	Weitere Programmparameter im Betriebsmodus <b>MAN</b> , □ <i>S. 51</i>

So stellen Sie einen Parameter ein:




- 1. Gewünschte Schaltfläche antippen.
- Bedienoberfläche zur Einstellung des gewünschten Parameters wird angezeigt.

Bei einigen Parametern geht die Einstellung über einen numerischen Wert hinaus. Diese Parameter werden im Folgenden erläutert.



### Modus MAN Mehrweite einstellen

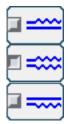

Die folgende Tabelle erklärt die einzelnen Symbole und Schaltflächen für die manuelle Einstellung der Mehrweite.

Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
0 16	Eingabe der Mehrweite. Die eingestellte Mehrweite wird durch eine rot markierte Schaltfläche angezeigt.
	Art der Mehrweite auswählen:  Oben (Obertransport)  Oben und unten (Differenzial-Ober- und Untertransport)  Unten (Untertransport)  Die ausgewählte Mehrweite wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld angezeigt.
	Anzeige weiterer Schaltflächen für die Eingabe der Mehrweite. Die Schaltflächen von 0 bis 16 stehen für die Eingabe zur Verfügung.

So stellen Sie die Mehrweite ein:



- 1. Art der Mehrweite auswählen.
- Ausgewählte Art wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld im Symbol angezeigt.
- 2. Wenn eine höhere oder niedrigere Mehrweite erforderlich ist, mit den Pfeilen weitere Schaltflächen anzeigen.
- 3. Mehrweite mit den Schaltflächen 0 bis 16 eingeben.

# Modus MAN Weitere Programmparameter



Wenn Sie die Schaltfläche für **Weitere Programmparameter** antippen, wird eine Übersicht aller verfügbaren Parameter angezeigt.



MAN - other parameters ...

Abb. 27: Weitere Programmparameter im Betriebsmodus MAN

Manual Stitch Condensing	
Needle Stop Position Up	
Stitch Condensing at Start	
Stitch Condensing at End	
Thread Trimmer	
<b>Thread Tension at Hook</b>	H
Adjust Bottom Fullness in X	

Parameter	Bedeutung	Wertebereich
Manual Stitch Condensing	Manuelle Stichverdichtung	0 – 1
Needle Stop Position Up	Bei Nähstopp Nadelposition oben ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Stitch Condensing at Start	Stichverdichtung am Naht- anfang ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Stitch Condensing at End	Stichverdichtung am Naht- ende ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Thread Trimmer	Fadenabschneider ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Thread Tension at Hook	Greiferfaden-Spannung	1 – 99
Adjust Bottom Fullness in %	Mehrweitenkorrektur unten (%)	-50 – 50
Adjust Flat Sewing in %	Glattnähkorrektur, nur beim Nähen ohne Mehrweite (%)	0 – 50



# 5.3.2 Nähvorgang

So nähen Sie ohne Mehrweite:



- 1. Alle Mehrweiten auf 0 einstellen ( S. 50).
- 2. Werte für Nadelfaden-Spannung und Stichlänge übernehmen oder gegebenenfalls eingeben.
- Pedal nach vorn treten und n\u00e4hen.



Die zurückgelegte Strecke in mm wird angezeigt. Wird der Faden geschnitten, wird die Anzeige zurückgesetzt. Beim nächsten Nähvorgang wird von 0 angefangen zu zählen.

So nähen Sie mit Mehrweite:



- 1. Gewünschte Mehrweite einstellen ( S. 50).
- 2. Pedal nach vorn treten und nähen.



Die zurückgelegte Strecke in mm wird angezeigt. Wird der Faden geschnitten, wird die Anzeige zurückgesetzt. Beim nächsten Nähvorgang wird von 0 angefangen zu zählen.

Sie können auch Parameter innerhalb einer Naht ändern.

So ändern Sie Parameter innerhalb einer Naht:



- 1. Pedal in Position 0 treten.
- 2. Gewünschten Parameter am Bedienfeld ändern ( S. 50).
- 3. Pedal wieder nach vorn treten und nähen.
- Seänderter Parameterwert wird verarbeitet.

83.0

3

SERVICE

4



### 5.4 Betriebsmodus AUTO

2

1 ( + FX) - FX AUTO
P <No Name>
AUTO
P...
EDIT

Abb. 28: Betriebsmodus AUTO

# Kopfzeile (1)

Der Betriebsmodus **AUTO** wird angezeigt. Die Schaltflächen + **F**% und - **F**% bieten einen Schnellzugriff auf die Einstellung der Mehrweitenkorrektur in %. Die Einstellung wirkt sich auf die Mehrweitenwerte des gesamten Nähprogramms aus.

### Linker Bereich (2)

Hier befindet sich die grafische Darstellung der gesamten Naht, aufgeteilt in die programmierte Anzahl der Nähschritte. Ein roter Balken mit Pfeil zeigt Nährichtung und Verlauf der genähten Naht an.



### Mittlerer Bereich (3)

Hier befinden sich die Symbole aller einstellbaren Parameter im

Betriebsmodus **MAN** sowie die Anzeige über die bereits genähte Strecke in mm. In den grauen Feldern oberhalb der Parameter-Symbole werden die jeweils aktuellen Werte angezeigt.

# Rechter Bereich (4)

Hier können eine andere Bedienoberfläche bzw. ein anderer Betriebsmodus gewählt werden.

### 5.4.1 Einstellbare Parameter

Die folgende Tabelle beschreibt die einstellbaren Parameter im Betriebsmodus **AUTO**.

Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
P	Programmauswahl, 🕮 S. 56
1	Rechtes bzw. linkes Nähteil auswählen
	Nähgut-Größe einstellen, ☐ S. 57
<b>P</b>	Weitere Programmparameter im Betriebsmodus <b>AUTO</b> , ☐ <i>S. 60</i>
	Mehrweite temporär bis zum nächsten Nähschritt einstellen, ☐ S. 58
<u>%</u>	Mehrweiten für alle Nähschritte in % korrigieren, ☐ S. 59
<b>)</b> (-	Nadelfaden-Spannung einstellen. Wenn der Wert im Betriebsmodus <b>AUTO</b> geändert wird, wird er dauerhaft im Näh- programm gespeichert.



Symbole/Schaltflächen	Bedeutung			
mm t	Stichlänge in mm einstellen. Wenn der Wert im Betriebsmodus <b>AUTO</b> geändert wird, wird er dauerhaft im Näh- programm gespeichert.			

So stellen Sie einen Parameter ein:




- 1. Gewünschte Schaltfläche antippen.
- Bedienoberfläche zur Einstellung des gewünschten Parameters wird angezeigt.

Bei einigen Parametern geht die Einstellung über einen numerischen Wert hinaus. Diese komplexer aufgebauten Parameter werden im Folgenden im Detail erläutert.

### Modus AUTO Nähprogramm auswählen



Abb. 29: Nähprogramm auswählen

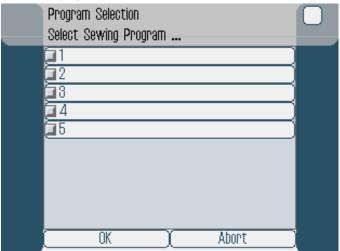

So wählen Sie ein Nähprogramm aus:



- 1. Gewünschtes Nähprogramm antippen.
- Ausgewähltes Nähprogramm wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld in der Zeile markiert.



- 2. Schaltfläche OK antippen.
- Ausgewähltes Nähprogramm wird in den Betriebsmodus AUTO übernommen.

Sie können die Schaltfläche **Abort** antippen, um die Programmauswahl abzubrechen.

Bedienoberfläche des Betriebsmodus AUTO wird angezeigt.

### Modus AUTO Nähgut-Größe einstellen



Abb. 30: Nähgut-Größe einstellen

Size Group Germany, France Men						
44	46	48	86	90	94	
>> 50	52	54	98	102	106	
56	58	60	110	114	118	
62	64	66	122	126	130	
68	70	72	134	138	142	
45	47	49	22	23	24	
51	53	55	25	26	27	
57	59	61	28	29	30	
63	65	67	31	32	33	
69	71	78	34	35	36	

Sie sehen folgende Informationen:

- Die jeweilige Größentabelle ist in bis zu 4 Teile unterteilt und stellt so die entsprechenden Größengruppen dar. Die momentan ausgewählte Größe ist mit einem Doppelpfeil gekennzeichnet (>>).
- Die rot markierten Größen stellen die Größen dar, in denen das Nähprogramm erstellt oder geändert wurde.

So stellen Sie die Nähgut-Größe ein:




- 1. Größentabelle auswählen.
- 2. Gewünschte Nähgut-Größe antippen.
- Bedienoberfläche des Betriebsmodus AUTO wird angezeigt.



# Modus AUTO Mehrweite temporär bis nächsten Nähschritt einstellen



Abb. 31: Mehrweite temporär einstellen

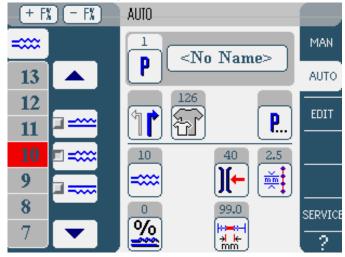

Im linken Bereich werden Schaltflächen für die manuelle Eingabe der Mehrweite angezeigt.

Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
0 16	Eingabe der Mehrweite. Eingestellte Mehrweite wird durch eine rot markierte Schaltfläche angezeigt.
	Art der Mehrweite auswählen:  Oben (Obertransport)  Unten (Untertransport)  Oben und unten (Differenzial-Ober- und Untertransport)  Ausgewählte Mehrweite wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld angezeigt.
	Anzeige weiterer Schaltflächen für die Eingabe der Mehrweite. Die Schaltflächen von 0 bis 16 stehen für die Eingabe zur Verfügung.



So stellen Sie die Mehrweite ein:



- 1. Art der Mehrweite auswählen.
- Ausgewählte Art wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld im Symbol angezeigt.
- 2. Wenn eine höhere oder niedrigere Mehrweite erforderlich ist, mit den Pfeilen weitere Schaltflächen anzeigen.
- 3. Mehrweite mit den Schaltflächen 0 bis 16 eingeben.



### Information


Die Mehrweite bleibt bis zum nächsten Nähschritt aktiv.

### Modus AUTO Mehrweite korrigieren

Die gesamten Mehrweitenwerte eines Nähprogramms können Sie schnell auf das zu verarbeitende Nähgut anpassen. Die Mehrweite können Sie entweder über die Schaltflächen + F% und - F% oder den Parameter Mehrweitenkorrektur korrigieren.



Abb. 32: Mehrweite korrigieren

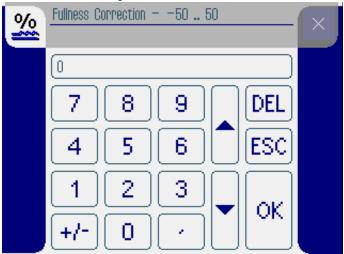

So korrigieren Sie die Mehrweite:





- 2. Schaltfläche OK antippen.
- Korrekturwert wird gespeichert und die vorherige Bedienoberfläche wieder angezeigt.



#### Information


Wenn der neue Korrekturwert im Betriebsmodus **AUTO** geändert wird, bleibt er bis zum nächsten Programmwechsel aktiv.

### Modus AUTO Weitere Programmparameter



Wenn Sie die Schaltfläche für **Weitere Programmparameter** antippen, wird eine Übersicht aller verfügbaren Parameter angezeigt.

Abb. 33: Weitere Programmparameter im Betriebsmodus AUTO

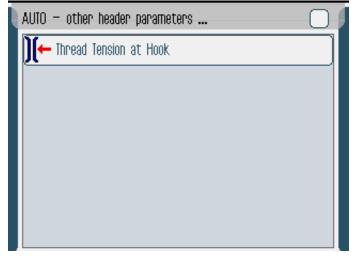

Parameter	Bedeutung	Wertebereich
Thread Tension at Hook	Greiferfaden-Spannung	1 – 99



# 5.4.2 Nähvorgang

- 1. Nähprogramm auswählen ( S. 56).
- Programmnummer und Name des Nähprogramms werden auf der Bedienoberfläche angezeigt. Wenn das ausgewählte Nähprogramm ohne Name gespeichert wurde, wird <No Name > angezeigt.
- 2. Rechtes oder linkes Nähteil auswählen, indem Sie antippen.



- 3. Nähgut-Größe einstellen ( S. 57).
- 4. Pedal nach vorn treten und die Naht nähen.
- Im linken Bereich wird der Nähfortschritt grafisch durch einen roten Balken dargestellt.

The state of the s

Abb. 34: Nähvorgang

Die verbleibende N\u00e4hl\u00e4nge pro N\u00e4hschritt wird angezeigt:





### Mehrweite vor der Naht korrigieren





- 1. Pedal in Position 0 treten.
- Mit den Schaltflächen + F% oder F% die Mehrweitenkorrektur ändern.
- 3. Pedal nach vorn treten und nähen.
- ♥ Geänderte Mehrweite wird verarbeitet und angezeigt.

### Mehrweite während der Naht korrigieren





1. Pedal in Position 0 treten.



die Mehrweite einstellen.

- 3. Pedal nach vorn treten und nähen.
- ♥ Geänderte Mehrweite wird verarbeitet und angezeigt.

### Parameter während der Naht ändern





- 1. Pedal in Position 0 treten.
- 2. Gewünschten Parameter am Bedienfeld ändern.
- 3. Pedal nach vorn treten und nähen.
- ☼ Geänderter Parameterwert wird verarbeitet.

# Nähprogramm abbrechen




- 1. Pedal in Position -2 treten.
- Nähprogramm wird abgebrochen.



### 5.5 Betriebsmodus EDIT

Abb. 35: Betriebsmodus EDIT

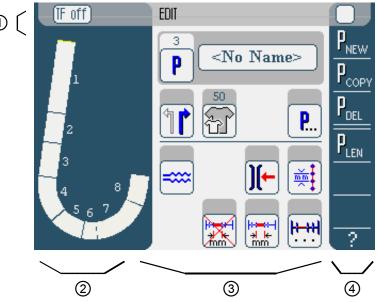

### Kopfzeile (1)

Der Betriebsmodus **EDIT** wird angezeigt. Mit der Schaltfläche **TF on** bzw. **TF off** wird die Bandzuführung ein- bzw. ausgeschaltet (nur 610-10) bzw. angezeigt, ob mit oder ohne Band genäht wird

### Linker Bereich (2)

Hier befindet sich die grafische Darstellung der gesamten Naht, aufgeteilt in die programmierte Anzahl Nähschritte.

#### Mittlerer Bereich (3)

Hier können bestehende Nähprogramme geändert werden ( S. 64). Die Nummer und der Name des gewählten Nähprogramms sowie die Symbole aller einstellbaren Parameter werden angezeigt. Die grauen Feldern oberhalb der Parameter-Symbole zeigen die jeweils aktuellen Werte.



# Rechter Bereich (4)

Hier können Nähprogramme erstellt (☐ S. 69), gelöscht (☐ S. 80), kopiert (☐ S. 79) und optimiert (☐ S. 80) werden.

### 5.5.1 Einstellbare Parameter

Die folgende Tabelle beschreibt die einstellbaren Parameter im Betriebsmodus **EDIT**.

Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
5 Steps / Schritte	Programmnamen ändern
P	Im Betriebsmodus <b>EDIT</b> nur eine Anzeige. Einem neuen Nähprogramm wird automatisch der nächste freie Programmplatz zugewiesen.
1	Rechtes bzw. linkes Nähteil auswählen
	Nähgut-Größe einstellen, ☐ S. 65
P	Weitere Programmparameter im Betriebsmodus <b>EDIT</b> , □ S. 60
====	Mehrweite temporär bis zum nächsten Nähschritt einstellen, ♀ S. 58
<b>)</b> (-	Nadelfaden-Spannung einstellen



Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
mm t	Stichlänge in mm einstellen
	Wegstreckenmessung im aktuellen Näh- schritt ein- oder ausschalten
<del>⊩</del>	Weitere Nähschrittparameter im Betriebsmodus <b>EDIT</b> , □ S. 69

So stellen Sie einen Parameter ein:



- 1. Gewünschte Schaltfläche antippen.
- Bedienoberfläche zur Einstellung des gewünschten Parameters wird angezeigt.

Bei einigen Parametern geht die Einstellung über einen numerischen Wert hinaus. Diese komplexer aufgebauten Parameter werden im Folgenden im Detail erläutert.

# Modus EDIT Nähgut-Größe einstellen



Abb. 36: Nähgut-Größe einstellen

Size Gro	ир		Germany	r, France	Men	
44	46	48	86	90	94	
>> 50	52	54	98	102	106	
56	58	60	110	114	118	
62	64	66	122	126	130	
68	70	72	134	138	142	
45	47	49	22	23	24	
51	53	55	25	26	27	
57	59	61	28	29	30	
63	65	67	31	32	33	
69	71	78	34	35	36	Д



Sie sehen folgende Informationen:

- Die jeweilige Größentabelle ist in bis zu 4 Teile unterteilt und stellt so die entsprechenden Größengruppen dar. Die momentan ausgewählte Größe ist mit einem Doppelpfeil gekennzeichnet (>>).
- Die rot markierten Größen stellen die Größen dar, in denen das Nähprogramm erstellt oder geändert wurde.

So stellen Sie die Nähgut-Größe ein:




- 1. Größentabelle auswählen.
- 2. Gewünschte Nähgut-Größe antippen.
- ♦ Bedienoberfläche EDIT wird angezeigt.

### Modus EDIT Mehrweite im aktuellen Nähschritt einstellen



Abb. 37: Mehrweite einstellen

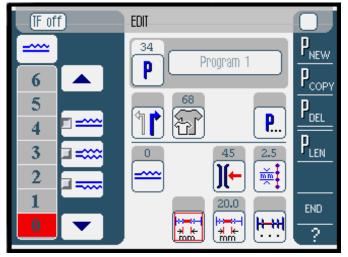

Im linken Bereich werden Schaltflächen für die manuelle Eingabe der Mehrweite angezeigt.



Symbole/Schaltflächen	Bedeutung	
0 16	Eingabe der Mehrweite. Eingestellte Mehrweite wird durch eine rot markierte Schaltfläche angezeigt.	
	Art der Mehrweite auswählen:  Oben (Obertransport)  Unten (Untertransport)  Oben und unten (Differenzial-Ober- und Untertransport)  Ausgewählte Mehrweite wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld angezeigt.	
	Anzeige weiterer Schaltflächen für die Eingabe der Mehrweite. Die Schaltflächen von 0 bis 16 stehen für die Eingabe zur Verfügung.	

So stellen Sie die Mehrweite ein:



- 1. Art der Mehrweite auswählen.
- Ausgewählte Art wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld im Symbol angezeigt.
- 2. Wenn eine höhere oder niedrigere Mehrweite erforderlich ist, mit den Pfeilen weitere Schaltflächen anzeigen.
- 3. Mehrweite mit den Schaltflächen **0** bis **16** eingeben.

# Modus EDIT Weitere Programmparameter



Wenn Sie die Schaltfläche für **Weitere Programmparameter** antippen, wird eine Übersicht aller verfügbaren Parameter angezeigt.



Abb. 38: Weitere Programmparameter im Betriebsmodus EDIT



Parameter	Bedeutung	Wertebereich
Stitch Condensing at Start	Stichverdichtung am Naht- anfang ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Stitch Condensing at End	Stichverdichtung am Naht- ende ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Thread Trimmer	Fadenabschneider ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Thread Tension at Hook	Greiferfaden-Spannung	1 – 99
Adjust Bottom Fullness in %	Mehrweitenkorrektur unten (%)	-50 – 50
Adjust Flat Sewing in %	Glattnähkorrektur, nur beim Nähen ohne Mehrweite (%)	0 – 50




### Modus EDIT Weitere Nähschrittparameter



Wenn Sie die Schaltfläche für **Weitere Nähschrittparameter** antippen, wird eine Übersicht aller verfügbaren Parameter angezeigt. Um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie vorher den entsprechenden Schritt im Programm auswählen.

Abb. 39: Weitere Nähschrittparameter im Betriebsmodus EDIT

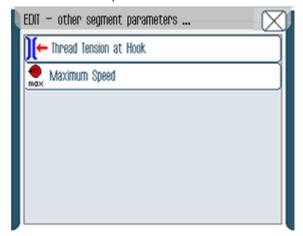

Parameter	Bedeutung	Wertebereich
Thread Tension at Hook	Greiferfaden-Spannung	1 – 99
Maximum Speed	Maximale Drehzahl	100 – 4000

# 5.5.2 Neues Nähprogramm erstellen (PROGRAMMING)

Voraussetzung:

· Betriebsmodus EDIT wird angezeigt.




So erstellen Sie ein neues Nähprogramm:



- 1. Schaltfläche P<sub>NFW</sub> antippen.
- Bedienoberfläche PROGRAMMING wird angezeigt. Über der Schaltfläche P wird die Nummer des nächsten freien Programmplatzes angezeigt.

Abb. 40: Neues Nähprogramm erstellen (1)

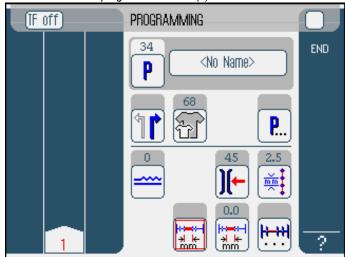

2. **No Name>** antippen und Namen eingeben. Informationen zur Eingabe von Text: S. 46.



### Information

Wenn für das Nähprogramm kein Name eingegeben wird, wird weiterhin <*No* Name > angezeigt.

- Im linken Bereich wird der 1. N\u00e4hschritt mit Nummer angezeigt.
- 3. Nähgut-Größe einstellen ( S. 65).
- 4. Alle Parameter für den 1. Nähschritt eingeben.



 Mit den Schaltflächen TF on und TF off einstellen, ob im Nähschritt die Bandzuführung ein- oder ausgeschaltet ist (nur 610-10).



#### Wichtig

Im 1. Nähschritt kann kein Band zugeführt werden. Die Schaltflächen werden aus diesem Grund erst ab dem 2. Nähschritt angezeigt.



#### Information

Alle Eingaben beziehen sich nur auf den jeweiligen Nähschritt.

- 6. 1. Nähschritt abnähen oder Länge des Nähschritts per Hand über den Parameter Wegstreckenmessung eingeben.
- 7. Nächsten Nähschritt auswählen, indem Sie die Nummer des 1. Nähschritts antippen oder den Knietaster betätigen.
- Im linken Bereich wird der 2. N\u00e4hschritt mit Nummer angezeigt.

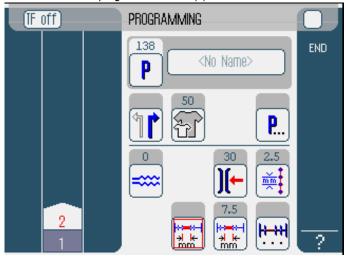


Abb. 41: Neues Nähprogramm erstellen (2)

8. Mit 2. Nähschritt fortfahren, bis alle Nähschritte programmiert sind.



- Wenn alle N\u00e4hschritte programmiert sind, Schaltfl\u00e4che END antippen oder den Faden schneiden.
- Es gibt 3 Varianten, wie das N\u00e4hprogramm reagiert je nach Eingabemethode des Bedieners:

Variante	Anzeige Programm	
Der letzte programmierte Nähschritt wurde abgenäht, aber Faden nicht geschnitten, und anschließend mit <b>END</b> beendet.	Weiter bei 10.	
Der letzte programmierte Nähschritt wurde abgenäht und Faden geschnitten.	Weiter bei 11.	
Alle Nähschritte wurden per Hand eingegeben und mit <b>END</b> beendet.	Weiter bei 11.	

- 10. Wenn nach dem Nähen der Faden nicht geschnitten wurde, erscheint die Meldung Faden abschneiden.
- Die Meldung wird ausgeblendet und das folgende Auswahlfenster erscheint:



Abb. 42: Neues Nähprogramm erstellen, Auswahlfenster



- 11. Auswählen, ob das neue Nähprogramm für die andere Nähgutseite gespiegelt (Mirror programmed side to other side), extra programmiert (Program other side) oder die Programmierung abgeschlossen werden soll (Finish).
- Ausgewählte Funktion wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld dargestellt.
- 12. Schaltfläche OK antippen.
- Nähprogramm wird gespeichert. Je nach ausgewählter Funktion gelangen Sie auf unterschiedliche Oberflächen:

Funktion	Oberfläche	
Mirror programmed side to other side	AUTO	
Program other side	PROGRAMMING	
Finish	AUTO	

Wenn Sie die Schaltfläche **Abort** antippen, wird das Auswahlfenster geschlossen und die Bedienoberfläche **AUTO** angezeigt.



## Wichtig

Alle eingegebenen Daten werden dabei gelöscht!

#### **Einstellbare Parameter**

Die folgende Tabelle beschreibt die einstellbaren Parameter in der Bedienoberfläche **PROGRAMMING.** 

Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
<no name=""></no>	Programmnamen eingeben
P	In <b>PROGRAMMING</b> nur eine Anzeige. Einem neuen Nähprogramm wird automatisch der nächste freie Programmplatz zugewiesen.
1	Rechtes bzw. linkes Nähteil auswählen



Symbole/Schaltflächen	Bedeutung
	Nähgut-Größe einstellen, ☐ S. 75
<b>P</b>	Weitere Programmparameter in <b>PRO-GRAMMING</b> , ☐ S. 77
====	Mehrweite im aktuellen Nähschritt einstellen, ☐ S. 76
<b>)</b> (-	Nadelfaden-Spannung im aktuellen Näh- schritt einstellen
mm t	Stichlänge in mm im aktuellen Nähschritt einstellen
	Wegstreckenmessung im aktuellen Näh- schritt ein- oder ausschalten
<del>  </del>	Weitere Nähschrittparameter in <b>PRO- GRAMMING</b> , □ S. 79

So stellen Sie einen Parameter ein:



- 1. Gewünschte Schaltfläche antippen.
- Bedienoberfläche zur Einstellung des gewünschten Parameters wird angezeigt.

Bei einigen Parametern geht die Einstellung über einen numerischen Wert hinaus. Diese komplexer aufgebauten Parameter werden im Folgenden im Detail erläutert.




## Modus PROGRAMMING

### Nähgut-Größe einstellen



Abb. 43: Nähgut-Größe einstellen

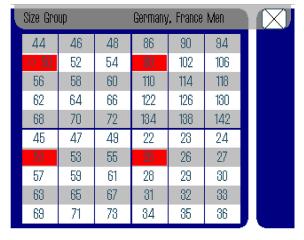

Sie sehen folgende Informationen:

- Die jeweilige Größentabelle ist in bis zu 4 Teile unterteilt und stellt so die entsprechenden Größengruppen dar. Die momentan ausgewählte Größe ist mit einem Doppelpfeil gekennzeichnet (>>).
- Die rot markierten Größen stellen die Größen dar, in denen das Nähprogramm erstellt oder geändert wurde.

So stellen Sie die Nähgut-Größe ein:



- 1. Größentabelle auswählen.
- 2. Gewünschte Nähgut-Größe antippen.
- Bedienoberfläche **PROGRAMMING** wird angezeigt.




## Modus PROGRAMMING

#### Mehrweite einstellen



Abb. 44: Mehrweite einstellen

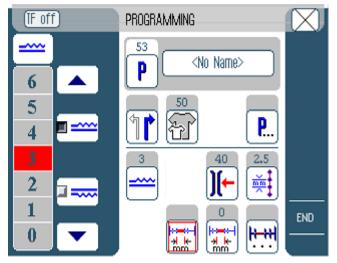

Im linken Bereich werden Schaltflächen für die manuelle Eingabe der Mehrweite angezeigt.

Symbole/Schaltflächen	Bedeutung	
0 16	Eingabe der Mehrweite. Die eingestellte Mehrweite wird durch eine rot markierte Schaltfläche angezeigt.	
	Art der Mehrweite auswählen:  Oben (Obertransport)  Unten (Untertransport)  Oben und unten (Differenzial-Ober- und Untertransport)  Die ausgewählte Mehrweite wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld angezeigt.	
	Anzeige weiterer Schaltflächen für die Eingabe der Mehrweite. Die Schaltflächen von 0 bis 16 stehen für die Eingabe zur Verfügung.	



So stellen Sie die Mehrweite ein:



- 1. Art der Mehrweite auswählen.
- Ausgewählte Art wird durch ein aktiviertes Kontrollfeld im Symbol angezeigt.
- 2. Wenn eine höhere oder niedrigere Mehrweite erforderlich ist, mit den Pfeilen weitere Schaltflächen anzeigen.
- 3. Mehrweite mit den Schaltflächen 0 bis 16 eingeben.

## Modus PROGRAMMING

#### **Weitere Programmparameter**



Wenn Sie die Schaltfläche für **Weitere Programmparameter** antippen, wird eine Übersicht aller verfügbaren Parameter angezeigt.

Abb. 45: Weitere Programmparameter





Parameter	Bedeutung	Wertebereich
Stitch Condensing at Start	Stichverdichtung am Naht- anfang ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Stitch Condensing at End	Stichverdichtung am Naht- ende ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Thread Trimmer	Fadenabschneider ein (= 1) oder aus (= 0)	0 – 1
Adjust Bottom Fullness in %	Mehrweitenkorrektur unten (%)	-50 – 50
Seam Graphic	Nahtbild: 1 = Ärmel vorkräuseln 2 = Vorderteil lisieren 3 = Rückenteil lisieren	1 – 3
Grading Factor	Gradierfaktor (% pro Größe)	0.0 – 6.0




## Modus PROGRAMMING

## Weitere Nähschrittparameter



Wenn Sie die Schaltfläche für **Weitere Nähschrittparameter** antippen, wird eine Übersicht aller verfügbaren Parameter angezeigt.

Abb. 46: Weitere Nähschrittparameter

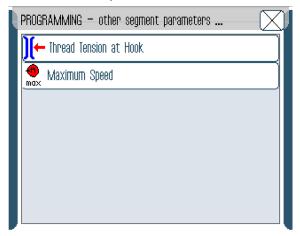

Parameter	Bedeutung	Wertebereich
Thread Tension at Hook	Greiferfaden-Spannung	1 – 99
Maximum Speed	Maximale Drehzahl	100 – 4000

## 5.5.3 Nähprogramm kopieren

Voraussetzung:

· Betriebsmodus EDIT wird angezeigt.

So kopieren Sie ein bestehendes Nähprogramm:



1. Nähprogramm auswählen ( S. 56).



- Schaltfläche P<sub>COPY</sub> antippen.
- Nähprogramm wird kopiert und auf dem nächsten freien Programmplatz gespeichert. Eine entsprechende Meldung wird angezeigt.



## 5.5.4 Nähprogramm löschen

Voraussetzung:

Betriebsmodus EDIT wird angezeigt.

So löschen Sie ein bestehendes Nähprogramm:



1. Nähprogramm auswählen ( S. 56).



- Schaltfläche P<sub>DEL</sub> antippen.
- Eine Meldung mit der Frage, ob das aktive N\u00e4hprogramm gel\u00f6scht werden soll, wird angezeigt.
- 3. Löschen bestätigen, indem Sie die Schaltfläche Yes antippen.
- Nähprogramm wird gelöscht. Eine entsprechende Meldung wird angezeigt.

### 5.5.5 Längen korrigieren (LENGTH CORRECTION)

Alle Nähschritte werden mit dem gleichen Faktor gradiert. In manchen Fällen passt die Standard-Gradierung nicht. Um diese punktuellen Abweichungen zu beheben, können Sie die Längenkorrektur benutzen.

Voraussetzung:

· Betriebsmodus EDIT wird angezeigt.


So benutzen Sie die Längenkorrektur:



- Schaltfläche P<sub>LEN</sub> antippen.
- 🔖 Bedienoberfläche **LENGTH CORRECTION** wird angezeigt.




Abb. 47: Längen korrigieren (1)

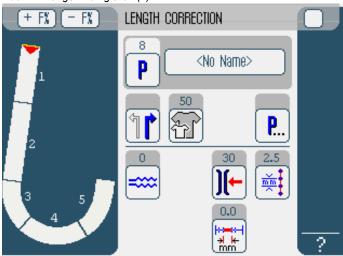

- 2. Nähschritt in der entsprechenden Größe abnähen.
- bie abgenähten Strecken werden automatisch gemessen und die Nähschritte im Nähprogramm angepasst.
- Nächsten Nähschritt auswählen, indem Sie die Nummer des 1. Nähschritts antippen oder den Knietaster betätigen.
- Nähfortschritt wird grafisch dargestellt.

Abb. 48: Längen korrigieren (2)

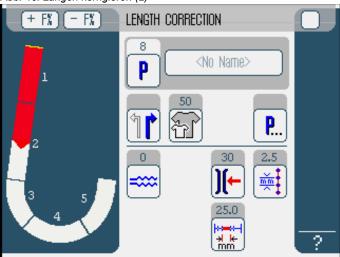



- 4. Mit allen weiteren Nähschritten ebenso verfahren.
- 5. Nach dem letzten Nähschritt die Schaltfläche END antippen.
- Die Längenkorrektur ist abgeschlossen, der Betriebsmodus EDIT ( S. 63) öffnet sich.

## 5.6 Software-Version anzeigen

So zeigen Sie die Software-Version an:



- 1. Maschine aus- und einschalten ( S. 20).
- ♦ Auf der Anzeige erscheint:
  - · Links die Maschinenklasse
  - · Rechts die Firmware
- ♥ Die Maschine referenziert.
- Die Steuerung befindet sich in dem Betriebsmodus, der beim Ausschalten aktiv war - MAN oder AUTO.

## 5.7 Betriebsmodus SERVICE

Genauere Informationen zu den Inhalten des Servicemodus finden Sie in der A Serviceanleitung.



## 6 Wartung

Dieses Kapitel beschreibt Wartungsarbeiten, die regelmäßig durchgeführt werden müssen, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und die Qualität der Naht zu erhalten.

Weitergehende Wartungsarbeiten darf nur qualifiziertes Fachpersonal durchführen ( Serviceanleitung).

#### **WARNUNG**



### Verletzungsgefahr durch spitze Teile!

Während Wartungsarbeiten kann die Maschine ungewollt anlaufen. Einstich und Schneiden möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten.

#### **WARNUNG**



# Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Während Wartungsarbeiten kann die Maschine ungewollt anlaufen. Quetschen möglich.

Bei allen Wartungsarbeiten Maschine vorher ausschalten.



## Wartungsintervalle

Durchzuführende Arbeiten	Ве	etriebs	stund	en
	8	40	160	500
Maschinenoberteil				
Nähstaub und Fadenreste entfernen	•			
Bereich unter der Stichplatte von Nähstaub reinigen	•			
Ölstand am Maschinenoberteil prüfen	•			
Ölstand am Greiferantriebsgehäuse prüfen		•		
Pneumatisches System				
Betriebsdruck prüfen	•			
Wasserstand im Druckregler prüfen	•			
Filtereinsatz in der Wartungseinheit reinigen				•
Dichtigkeit des Systems prüfen				•

## 6.1 Reinigen

#### **WARNUNG**



# Verletzungsgefahr durch auffliegende Partikel!

Auffliegende Partikel können in die Augen gelangen und Verletzungen hervorrufen.

Schutzbrille tragen.

Druckluft-Pistole so halten, dass die Partikel nicht in die Nähe von Personen fliegen.

Darauf achten, dass keine Partikel in die Ölwanne fliegen.



#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch Verschmutzung!

Nähstaub und Fadenreste können die Funktion der Maschine beeinträchtigen.

Maschine wie beschrieben reinigen.

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger können die Lackierung der Maschine beschädigen.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen zum Reinigen benutzen.

Folgende verschmutzungsanfällige Bereiche müssen Sie reinigen:

- · Stichplatte
- Greifer
- · Spulengehäuse und Innenbereich
- Fadenabschneider
- Nadel
- Motorlüfter-Sieb
- Transportbänder
- · Bereich der Füße
- Riemenspanner

So reinigen Sie die Maschine:



- Nähstaub und Fadenreste mit Druckluft-Pistole oder Pinsel entfernen.
- 2. Nähstaub und Schnittabfälle aus der Ölwanne entfernen.



### 6.2 Schmieren

#### VORSICHT



## Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl!

Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden. Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.

#### **ACHTUNG**



#### Umweltschäden durch Öl!

Öl ist ein Schadstoff und darf nicht in die Kanalisation oder den Erdboden gelangen.

Altöl sorgfältig sammeln.

Altöl sowie ölbehaftete Maschinenteile den nationalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Die Maschine muss in regelmäßigen Abständen ( S. 83) geschmiert werden. Folgende Arbeiten gehören zum Schmieren:

- · Ölstand prüfen
- Maschinenoberteil schmieren
- · Greifer schmieren



### Maschinenoberteil-Schmierung

Abb. 49: Maschinenoberteil-Schmierung



- (1) Einfüllöffnungen
- (2) Maximalstand-Markierung

(3) - Minimalstand-Markierung

## Ölstand prüfen

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch falschen Ölstand!

Zu wenig oder zu viel Öl kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Öl wie beschrieben nachfüllen.



#### Richtige Einstellung

Der Ölstand muss immer zwischen der Minimalstand-Markierung (3) und der Maximalstand-Markierung (2) sein.

#### Öl nachfüllen

#### **HINWEIS**

## Sachschäden durch falsches Öl!

Falsche Ölsorten können Schäden an der Maschine hervorrufen.

Nur Öl benutzen, das den folgenden Angaben entspricht.



Zum Nachfüllen der Ölbehälter ausschließlich das Schmieröl **DA 10** oder ein gleichwertiges Öl mit folgender Spezifikation benutzen:

· Viskosität bei 40 °C: 10 mm²/s

• Flammpunkt: 150 °C

Das Schmieröl können Sie von unseren Verkaufsstellen unter folgenden Teilenummern beziehen:

Behälter	Teile-Nr.
250 ml	9047 000011
11	9047 000012
21	9047 000013
51	9047 000014


So füllen Sie bei Bedarf Öl durch die Einfüllöffnungen (1) ein:



1. Öl höchstens bis zur Maximalstand-Markierung (2) einfüllen.

## **Greifer-Schmierung**

Abb. 50: Greifer-Schmierung

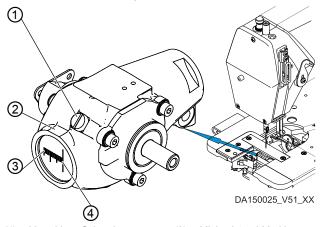

- (1) Verschluss-Schraube
- (2) Ölbehälter

- (3) Minimalstand-Markierung
- (4) Maximalstand-Markierung



## Ölstand prüfen

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch falschen Ölstand!

Zu wenig oder zu viel Öl kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Öl wie beschrieben nachfüllen.



- Maschinenoberteil umlegen ( S. 38).
- Ölstand im Ölbehälter (2) des Greiferantriebsgehäuses prüfen.
- Maschinenoberteil wieder aufrichten.



#### Richtige Einstellung

Der Ölstand muss bei halb umgelegtem Maschinenoberteil immer zwischen der Minimalstand-Markierung (3) und der Maximalstand-Markierung (4) sein.

#### Öl nachfüllen

So füllen Sie bei Bedarf Öl durch die Einfüllöffnung ein:



- 1. Maschinenoberteil umlegen ( S. 38).
  - 2. Verschluss-Schraube (1) an der Einfüllöffnung lösen.
  - 3. Öl höchstens bis zur Maximalstand-Markierung (4) einfüllen.
  - 4. Verschluss-Schraube (1) festschrauben.
  - 5. Maschinenoberteil wieder aufrichten.



## 6.3 Pneumatisches System warten

#### 6.3.1 Betriebsdruck einstellen

#### **HINWEIS**

### Sachschäden durch falsche Einstellung!

Falscher Betriebsdruck kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem Betriebsdruck verwendet wird.




### Richtige Einstellung

Der zulässige Betriebsdruck ist im Kapitel

**Technische Daten** ( S. 135) angegeben. Der Betriebsdruck darf nicht mehr als ± 0,5 bar abweichen.

Prüfen Sie täglich den Betriebsdruck. Sie können den Betriebsdruck auf dem Manometer (2) ablesen.

Abb. 51: Betriebsdruck prüfen

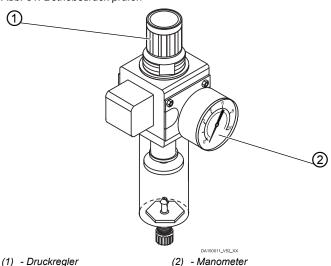



So stellen Sie den Betriebsdruck ein:



- 1. Druckregler (1) hochziehen.
- Druckregler (1) so drehen, dass das Manometer (2) den gewünschten Betriebsdruck anzeigt:
  - Druck erhöhen = im Uhrzeigersinn drehen
  - Druck verringern = entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
- 3. Druckregler (1) herunterdrücken.

#### 6.3.2 Kondenswasser ablassen

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch zu viel Kondenswasser!

Zu viel Kondenswasser kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Bei Bedarf Kondenswasser wie beschrieben ablassen.

Im Wasserabscheider (2) der Wartungseinheit sammelt sich Kondenswasser.



#### Richtige Einstellung

Das Kondenswasser darf nicht bis zum Filtereinsatz (1) ansteigen Prüfen Sie täglich den Wasserstand im Wasserabscheider (2).



2

DATSOITL/VSZ,XX

Abb. 52: Kondenswasser ablassen

(1) - Filtereinsatz(2) - Wasserabscheider

(3) - Ablass-Schraube

So lassen Sie Kondenswasser ab:



- 1. Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
- 2. Auffang-Behälter unter die Ablass-Schraube (3) stellen.
- 3. Anschluss-Schlauch vom Druckluft-Netz trennen.
- 4. Ablass-Schraube (3) vollständig herausdrehen.
- 5. Wasser in den Auffang-Behälter laufen lassen.
- 6. Ablass-Schraube (3) wieder festdrehen.
- 7. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.




## 6.3.3 Filtereinsatz reinigen

#### **HINWEIS**

# Beschädigung der Lackierung durch lösungsmittelhaltige Reiniger!

Lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigen den Filter.

Nur lösungsmittelfreie Substanzen zum Auswaschen der Filterschale benutzen.

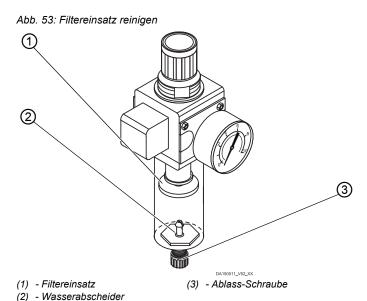

So reinigen Sie den Filtereinsatz:



- 1. Maschine vom Druckluft-Netz trennen.
- 2. Kondenswasser ablassen ( S. 93).
- 3. Wasserabscheider (2) abschrauben.
- 4. Filtereinsatz (1) abschrauben.
- 5. Filtereinsatz (1) mit Druckluft-Pistole ausblasen.
- 6. Filterschale mit Waschbenzin auswaschen.



- 7. Filtereinsatz (1) festschrauben.
- 8. Wasserabscheider (2) festschrauben.
- 9. Ablass-Schraube (3) festschrauben.
- 10. Maschine an das Druckluft-Netz anschließen.



## 7 Aufstellung

#### WARNUNG



#### Verletzungsgefahr durch schneidende Teile!

Beim Auspacken und Aufstellen ist Schneiden möglich.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Maschine aufstellen.

Schutz-Handschuhe tragen.

#### WARNUNG



# Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Beim Auspacken und Aufstellen ist Quetschen möglich.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Maschine aufstellen.

Sicherheitsschuhe tragen.

## 7.1 Lieferumfang prüfen

Der Lieferumfang ist abhängig von Ihrer Bestellung. Prüfen Sie nach Erhalt, ob der Lieferumfang korrekt ist.

## 7.2 Transportsicherungen entfernen


Vor der Aufstellung alle Transportsicherungen entfernen:

- · Holzleisten am Maschinenoberteil
- Sicherungsklammern an den Gestellfüßen



### 7.3 Gestell montieren

Abb. 54: Gestell montieren

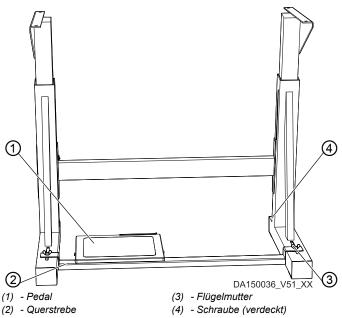

So montieren Sie das Gestell:



- 1. Pedal (1) auf Querstrebe (2) festschrauben.
- Querstrebe (2) mit Schraube und Flügelmutter (3) am Gestell festschrauben.
- Nach der Montage der kompletten Maschine das Pedal einstellen ( S. 101).
- 4. Schraube (4) für einen sicheren Stand des Gestells verdrehen. Das Gestell muss mit allen 4 Füßen auf dem Boden aufliegen.

## 7.4 Tischplatte

Sicherstellen, dass die Tischplatte die notwendige Tragfähigkeit und Festigkeit aufweist. Wenn Sie die Tischplatte selbst erstellen, nehmen Sie die Skizze (*Anhang*, 🕮 *S. 137*) als Beispiel für die Bemaßungen.




## 7.4.1 Steuerung montieren

So montieren Sie die Steuerung:




 Steuerung mit Schrauben an den Positionen (1) und (2) an die Unterseite der Tischplatte schrauben. Die Seite mit dem Typenschild zeigt dabei nach links.

Abb. 55: Steuerung montieren

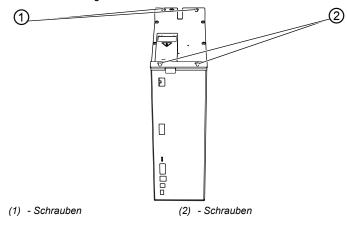



#### 7.4.2 Garnständer montieren

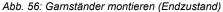



So montieren Sie den Garnständer:



- Garnständer-Rohr (1) in die Bohrung der Tischplatte einsetzen.
- 2. Garnständer-Rohr (1) mit den beigefügten Muttern (2) und Unterlegscheiben (3) befestigen.
- 3. Garnrollenhalter und Fadenführung ausrichten.




#### Wichtig

Garnrollenhalter und Fadenführung müssen übereinander stehen.




Abb. 57: Garnständer montieren (Tischplatte Oberseite)

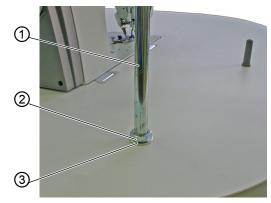

- (1) Garnständer-Rohr
- (2) Mutter

(3) - Unterlegscheibe

Abb. 58: Garnständer montieren (Tischplatte Unterseite)

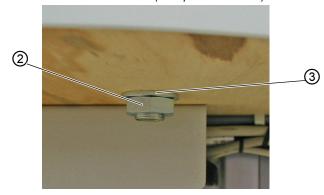

(2) - Mutter

(3) - Unterlegscheibe



### 7.5 Arbeitshöhe einstellen

#### **WARNUNG**



## Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Beim Lösen der Schrauben an den Gestellholmen kann sich die Tischplatte durch ihr Eigengewicht absenken. Quetschen möglich.

Beim Lösen der Schrauben darauf achten, dass die Hände nicht eingeklemmt werden.

#### VORSICHT



## Gefahr der Schädigung des Bewegungsapparats durch falsche Einstellung!


Der Bewegungsapparat des Bedienungspersonals kann bei Nichteinhaltung der ergonomischen Anforderungen geschädigt werden.

Arbeitshöhe an die Körpermaße der Person anpassen, die die Maschine bedienen wird.

Die Arbeitshöhe ist zwischen 750 mm und 950 mm (gemessen bis zur Oberkante der Tischplatte) einstellbar.



Abb. 59: Arbeitshöhe einstellen

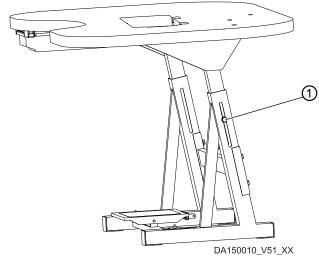

(1) - Schraube

So stellen Sie die Arbeitshöhe ein:



- 1. Schraube (1) an beiden Gestellholmen lösen.
- 2. Um ein Verkanten zu verhindern, Tischplatte auf beiden Seiten gleichmäßig herausziehen bzw. hineinschieben.
  - Die Skalen an den Außenseiten der Gestellholme dienen als Einstellhilfe.
- Schraube (1) an beiden Gestellholmen des Gestells festschrauben.

#### 7.6 Pedal einstellen

#### **HINWEIS**


## Sachschäden durch falsche Einstellung!

Eine getrennte Einstellung kann bei Unachtsamkeit Schäden an der Maschine zur Folge haben.

Neigung und Position des Pedals immer in Abhängigkeit voneinander einstellen.



Abb. 60: Pedal einstellen

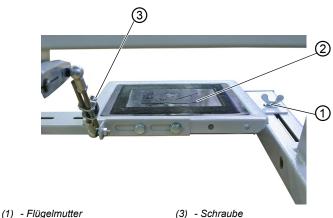

# Neigung des Pedals

(2) - Pedal

Das Pedal (2) soll so geneigt sein, dass es durch das Bedienungspersonal ungehindert nach vorn und hinten bedient werden kann.

So stellen Sie die Neigung des Pedals ein:



- 1. Schraube (3) lösen.
- 2. Pedal (2) entsprechend einstellen.
- 3. Schraube (3) wieder festschrauben.

#### Position des Pedals

Das Pedal (2) ist an der Querstrebe des Gestells befestigt. Die Position des Pedals können Sie individuell anpassen, indem Sie die Querstrebe verschieben.

So stellen Sie die Position des Pedals ein:



- Schraube mit Flügelmutter (1) an beiden Seiten des Gestells lösen.
- 2. Querstrebe mit Pedal (2) nach vorn oder hinten verschieben.
- 3. Schraube mit Flügelmutter (1) an beiden Seiten des Gestells festschrauben.



## 7.7 Elektrischer Anschluss

#### **GEFAHR**



# Lebensgefahr durch spannungsführende Teile!

Durch ungeschützten Kontakt mit Strom kann es zu gefährlichen Verletzungen von Leib und Leben kommen.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung vornehmen.



## Wichtig

Die auf dem Typenschild des Nähmotors angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.


So nehmen Sie den elektrischen Anschluss vor:





#### 7.7.1 Steuerung anschließen

Abb. 61: Steuerung anschließen

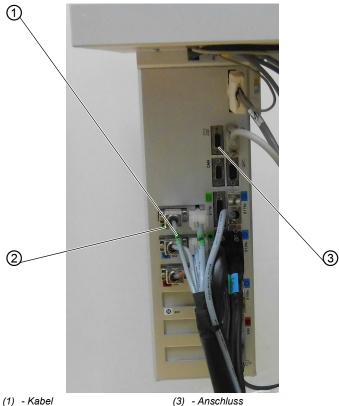

- (2) Stecker

So schließen Sie die Steuerung an:



- 1. Alle Kabel (1) zur Steuerung verlegen und mit Kabelbindern fixieren.
- 2. Alle Stecker (2) entsprechend der Markierung auf der Rückseite der Steuerung anschließen.



#### Wichtig

Kabel (1) und Anschluss (3) haben die gleiche Bezeichnung bzw. das gleiche Symbol!



3. Alle Stecker (2) mit den Anschlüssen (3) verschrauben.

## 7.7.2 Potentialausgleich herstellen



#### Wichtig

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, müssen alle Potentialausgleiche hergestellt werden.

So stellen Sie die Potentialausgleiche her:



## 7.8 Pneumatischer Anschluss

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch geölte Druckluft!

In der Druckluft mitgeführte Ölteilchen können zu Funktionsstörungen der Maschine und Verschmutzung des Nähguts führen.

Sicherstellen, dass keine Ölteilchen in das Druckluft-Netz gelangen.

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch falschen Netzdruck!

Falscher Netzdruck kann Schäden an der Maschine hervorrufen.


Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem Netzdruck verwendet wird.

Das pneumatische System der Maschine und der Zusatzausstattungen muss mit wasserfreier, ungeölter Druckluft versorgt werden. Der Netzdruck muss 8 – 10 bar betragen.



## 7.8.1 Druckluft-Wartungseinheit anschließen

Abb. 62: Druckluft-Wartungseinheit anschließen

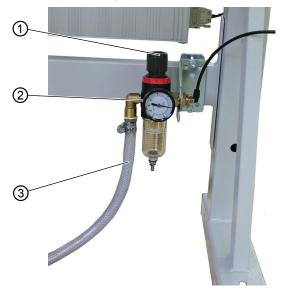

- (1) Druckregler
- (2) Manometer

(3) - Anschluss-Schlauch

So schließen Sie die Druckluft-Wartungseinheit an:



 Anschluss-Schlauch (3) mit einer Schlauchkupplung R ¼" an das Druckluft-Netz anschließen.

#### 7.8.2 Betriebsdruck einstellen

#### **HINWEIS**

#### Sachschäden durch falsche Einstellung!

Falscher Betriebsdruck kann Schäden an der Maschine hervorrufen.

Sicherstellen, dass die Maschine nur bei richtig eingestelltem Betriebsdruck verwendet wird.






## Richtige Einstellung

Der zulässige Betriebsdruck ist im Kapitel **Technische Daten** ( S. 135) angegeben. Der Betriebsdruck darf nicht mehr als ± 0,5 bar abweichen.

Abb. 63: Betriebsdruck einstellen

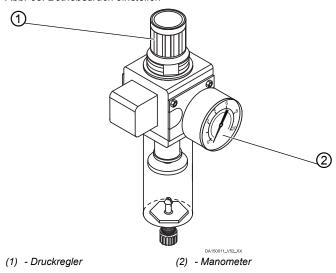

So stellen Sie den Betriebsdruck ein:



- 1. Druckregler (1) hochziehen.
- 2. Druckregler (1) so drehen, dass das Manometer (2) den gewünschten Betriebsdruck anzeigt:
  - Druck erhöhen = im Uhrzeigersinn drehen
  - Druck verringern = entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
- 3. Druckregler (1) herunterdrücken.



## 7.9 Testlauf durchführen

Führen Sie nach der Aufstellung einen Testlauf durch, um die Funktionalität der Maschine zu prüfen.

So führen Sie einen Testlauf durch:



- 1. Netzstecker einstecken.
- 2. Nadelfaden einfädeln ( S. 23).
- 3. Greiferfaden einfädeln ( S. 25).
- 4. Maschine einschalten.
- 5. Nähgut positionieren.
- Nähvorgang mit niedriger Drehzahl starten und die Drehzahl kontinuierlich steigern.
- 7. Prüfen, ob die Nähte den gewünschten Anforderungen entsprechen. Wenn nicht, Fadenspannung einstellen ( S. 31).



## 8 Außerbetriebnahme

Um die Maschine für längere Zeit oder ganz außer Betrieb zu nehmen, müssen Sie einige Tätigkeiten ausführen.

#### WARNUNG



Verletzungsgefahr durch fehlende Sorgfalt! Schwere Verletzungen möglich.

Maschine NUR im ausgeschalteten Zustand säubern.

Anschlüsse NUR von ausgebildetem Personal trennen lassen.

#### VORSICHT



Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Öl! Öl kann bei Hautkontakt Ausschläge hervorrufen.

Hautkontakt mit Öl vermeiden. Wenn Öl auf die Haut gekommen ist, Hautbereiche gründlich waschen.

So nehmen Sie die Maschine außer Betrieb:



- Maschine ausschalten.
- 2. Netzstecker ziehen.
- 3. Maschine vom Druckluft-Netz trennen, falls vorhanden.
- Restöl mit einem Tuch aus der Ölwanne auswischen.
- Bedienfeld abdecken, um es vor Verschmutzungen zu schützen.
- Steuerung abdecken, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
- Je nach Möglichkeit die ganze Maschine abdecken, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.





# 9 Verpacken, Transport

Nachfolgend werden die für Verpacken und Transport relevanten Aspekte erläutert. Halten Sie sich an die dargestellte Vorgehensweise, um einen störungsfreien Betriebsablauf zu erreichen.

## Transportsicherungen

Um die Maschine beim Transport vor Schäden zu schützen, Transportsicherungen wieder montieren, Kapitel **Aufstellung** ( S. 95).

## Verpacken

### **WARNUNG**



Verletzungsgefahr durch schneidende Teile!

Beim Verpacken ist Schneiden möglich.

Schutz-Handschuhe tragen.

IMMER auf scharfkantige Krampen, Papier und Spannbänder achten.

### **WARNUNG**



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Beim Verpacken ist Quetschen möglich.

Sicherheitsschuhe tragen.

Maschine so verpacken, dass sie nicht verrutschen oder umfallen kann. Dazu eine stabile Unterlage wählen und die Maschine darauf fixieren.

Maschine vor äußerer Beschädigung schützen.



# **Transport**

## **WARNUNG**



# Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Bei unsachgemäßem Transport der Maschine ist Quetschen möglich.

Beim Transport der Maschine für die größtmögliche Sicherheit sorgen.

Vor dem Transport der Maschine das Kapitel **Sicherheit** ( S. 9) beachten.







Die Maschine darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Maschine muss den nationalen Vorschriften entsprechend angemessen entsorgt werden.

## **ACHTUNG**



# Gefahr von Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Bei nicht fachgerechter Entsorgung der Maschine kann es zu schweren Umweltschäden kommen.

IMMER die nationalen Vorschriften zur Entsorgung befolgen.

Bedenken Sie bei der Entsorgung, dass die Maschine aus unterschiedlichen Materialien (Stahl, Kunststoff, Elektronikteile ...) besteht. Befolgen Sie für deren Entsorgung die nationalen Vorschriften.





# 11 Störungsabhilfe

## 11.1 Kundendienst

Ansprechpartner bei Reparaturen oder Problemen mit der Maschine:

## Dürkopp Adler GmbH

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld

Tel. +49 (0) 180 5 383 756 Fax +49 (0) 521 925 2594

E-Mail: service@duerkopp-adler.com Internet: www.duerkopp-adler.com



# 11.2 Meldungen der Software

Sollte ein Fehler auftreten, der hier nicht beschrieben ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Nicht versuchen, den Fehler eigenständig zu beheben.



# Tabelle mit Meldungen der Software

Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
1000	Fehler	Nähmotor-Fehler:  • Stecker vom Encoder (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen oder defekt  • Encoder defekt	Anschluss vom Encoderka- bel prüfen und ggf. erset- zen
1001	Fehler	Nähmotor-Fehler: • Stecker vom Nähmotor nicht angeschlossen oder defekt	<ul> <li>Anschluss vom Nähmotor- Kabel prüfen</li> <li>Nähmotor-Phasen durch- messen (R = 2,8 Ω, hoch- ohmig gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Nähmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
1002	Fehler	Nähmotor-Isolationsfehler	<ul> <li>Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung überprüfen</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Nähmotor ersetzen</li> </ul>
1004	Fehler	Nähmotor-Fehler: • Drehrichtung falsch	<ul> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Steckerbelegung prüfen und ggf. ändern</li> <li>Verdrahtung im Maschinen- verteiler prüfen und ggf.ändern</li> <li>Motorphasen durchmes- sen und auf Wert prüfen</li> </ul>
1005	Fehler	Nähmotor-Bestromungsfehler: Nähmotor blockiert Encoderkabel nicht verbunden oder defekt Encoder defekt	Blockierung beseitigen     Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen     Nähmotor ersetzen
1006	Fehler	Nähmotor-Fehler:  • Max. Drehzahl überschritten  • Nähmotor-Kabel defekt  • Nähmotor defekt	Maschine aus- und einschalten     Encoder ersetzen     Reset durchführen     Nähmotor ersetzen     Kundendienst kontaktieren



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
1007	Fehler	Fehler bei der Referenzfahrt	Encoder ersetzen     Schwergang in der     Maschine beheben
1008	Fehler	Nähmotor-Encoder-Fehler	Encoder ersetzen
1010	Fehler	Nähmotor-Synchronisations- fehler: • Stecker vom externen Syn- chronisator (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen	Stecker vom externen Synchronisator an die Steuerung stecken, richtigen Anschluss (Sync) benutzen     Referenzschalter bzw. Synchronisator ersetzen     Nur notwendig bei Maschinen mit Übersetzung!
1011	Fehler	Nähmotor-Synchronisations- fehler (Z-Impuls)	Steuerung ausschalten, Handrad drehen und Steu- erung wieder einschalten     Falls Fehler weiter vorhan- den, Encoder prüfen
1012	Fehler	Nähmotor-Synchronisations- fehler	Synchronisator ersetzen
1051	Fehler	Nähmotor-Timeout:  • Kabel zum Nähmotor- Referenzschalter defekt  • Referenzschalter defekt	Kabel ersetzen     Referenzschalter ersetzen
1052	Fehler	Nähmotor-Überstrom:  Nähmotor-Kabel defekt  Nähmotor defekt  Steuerung defekt	Nähmotor-Kabel ersetzen     Nähmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
1053	Fehler	Nähmotor-Überspannung	Netzspannung prüfen
1054	Fehler	Interner Kurzschluss	Steuerung ersetzen
1055	Fehler	Nähmotor-Überlast (I²T):  Nähmotor schwergängig oder blockiert  Nähmotor defekt  Steuerung defekt	<ul><li>Schwergängigkeit oder Blockierung beseitigen</li><li>Nähmotor ersetzen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
1056	Fehler	Nähmotor-Übertemperatur:  Nähmotor schwergängig  Nähmotor defekt Steuerung defekt	<ul><li>Schwergängigkeit beseitigen</li><li>Nähmotor ersetzen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
1058	Fehler	Nähmotor-Drehzahl größer als der Sollwert: • Referenzschalter defekt • Nähmotor defekt	Referenzschalter ersetzen     Nähmotor ersetzen
1060	Fehler	PowerParts	Steuerung ersetzen
1061	Fehler	Nähmotor-Störung: • Encoder defekt • Nähmotor defekt	Maschine aus- und einschalten     Encoder ersetzen     Nähmotor ersetzen     Kundendienst kontaktieren
1062	Fehler	Nähmotor-Störung (IDMA Autoinkrement)	Maschine aus- und ein- schalten
1120	Fehler	Software-Fehler: • Parameter nicht initialisiert	Software-Update durchführen
1203	Information	Nähmotor: Position nicht erreicht	<ul> <li>Maschine aus- und einschalten</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>Kundendienst kontaktieren</li> </ul>
1302	Fehler	Nähmotor-Bestromungsfehler: Nähmotor blockiert Encoderkabel nicht verbunden oder defekt Encoder defekt	Blockierung beseitigen     Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen     Nähmotor ersetzen
1330	Fehler	Nähmotor antwortet nicht	Maschine aus- und ein- schalten     Software-Update durchfüh- ren     Kundendienst kontaktieren
2102	Fehler	Schrittmotor X-Achse:	Schwergängigkeit oder Blockierung beseitigen     Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen     Encoder ersetzen     Falls der Schrittmotor nicht bestromt wird:     Schrittmotor-Kabel prüfen und ggf. ersetzen     Schrittmotor ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2103	Fehler	Schrittmotor X-Achse Schrittverluste:  • mechanische Schwergängigkeit oder Blockierung	mechanische Schwergän- gigkeit oder Blockierung beseitigen
2121	Fehler	Schrittmotor X-Achse:  • Stecker vom Encoder (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen oder defekt  • Encoder defekt	Anschluss vom Encoderka- bel prüfen und ggf. erset- zen
2122	Information	Polrad-Suche Timeout	Verbindungsleitungen prü- fen     Schrittmotor auf Schwer- gängigkeit prüfen
2130	Fehler	Schrittmotor X-Achse ant- wortet nicht	<ul><li>Software-Update durchführen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2152	Fehler	Schrittmotor-Überstrom X- Achse	Schrittmotor ersetzen
2153	Fehler	Überspannung	Netzspannung prüfen
2155	Fehler	Schrittmotor-Überlast X-Achse (I²T): Schrittmotor schwergängig oder blockiert Schrittmotor defekt Steuerung defekt	Blockierung oder Schwergängigkeit beseitigen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2156	Fehler	Schrittmotor X-Achse:     Schrittmotor schwergängig     Schrittmotor defekt     Steuerung defekt	<ul><li>Schwergängigkeit beseitigen</li><li>Schrittmotor ersetzen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2162	Fehler	Schrittmotor-Störung X- Achse (IDMA Autoinkrement)	Maschine aus- und ein- schalten
2171	Fehler	Watchdog	Maschine aus- und ein- schalten     Software-Update durchfüh- ren     Kundendienst kontaktieren
2172	Fehler	Schrittmotor-Überspannung: • Schrittmotor-Karte defekt	Steuerung ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2173	Fehler	Schrittmotor-Fehler X-Achse	<ul> <li>Anschluss prüfen</li> <li>Schrittmotor-Phasen durchmessen (R = 2,8 Ω, hochomig gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Schrittmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
2174	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2175	Fehler	Polrad-Suche	Anschluss prüfen     Schrittmotor-Phasen durchmessen (R = 2,8 Ω, hochohmig gegen PE)     Encoder ersetzen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2177	Fehler	Schrittmotor-Überlast (I²T)	<ul><li>Schwergängigkeit oder Blockierung beseitigen</li><li>Schrittmotor ersetzen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2178	Fehler	Encoder-Fehler	Anschluss vom Encoderka- bel prüfen und ggf. erset- zen     Steuerung ersetzen
2179	Fehler	Stromsensor:     Schrittmotor-Karte defekt     Steuerung defekt	Steuerung ersetzen
2180	Fehler	Drehrichtung	Encoder ersetzen     Steckerbelegung prüfen und ggf. ändern     Verdrahtung im Maschinen- verteiler prüfen und ggf.ändern     Schrittmotor-Phasen durch- messen und auf Wert prü- fen
2181	Fehler	Fehler bei der Referenzfahrt	Referenzschalter ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2182	Fehler	Schrittmotor-Bestromungs- fehler	Blockierung beseitigen     Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen     Schrittmotor ersetzen
2183	Fehler	Schrittmotor-Überstrom	Nähmotor-Kabel ersetzen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2184	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2185	Fehler	Schrittmotor-Isolationsfehler	Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung überprüfen     Encoder ersetzen     Schrittmotor ersetzen
2186	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2187	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2188	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2202	Fehler	Schrittmotor Y-Achse:     Schrittmotor schwergängig oder blockiert     Encoderkabel nicht verbunden oder defekt     Schrittmotor-Kabel nicht verbunden oder defekt     Encoder defekt     Schrittmotor defekt	Schwergängigkeit oder Blockierung beseitigen     Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen     Encoder ersetzen     Falls der Schrittmotor nicht bestromt wird:     Schrittmotor-Kabel prüfen und ggf. ersetzen     Schrittmotor ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2203	Fehler	Schrittmotor Y-Achse Schrittverluste: • mechanische Schwergängigkeit oder Blockierung	mechanische Schwergän- gigkeit oder Blockierung beseitigen
2221	Fehler	Schrittmotor Y-Achse:  • Stecker vom Encoder (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen oder defekt  • Encoder defekt	Anschluss vom Encoderka- bel prüfen und ggf. erset- zen
2222	Information	Polrad-Suche Timeout	Verbindungsleitungen prü- fen     Schrittmotor auf Schwer- gängigkeit prüfen
2230	Fehler	Schrittmotor Y-Achse antwortet nicht	<ul><li>Software-Update durchführen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2252	Fehler	Schrittmotor-Überstrom Y- Achse	Schrittmotor ersetzen
2253	Fehler	Überspannung	Netzspannung prüfen
2255	Fehler	Schrittmotor-Überlast Y- Achse (I²T): • Schrittmotor schwergängig oder blockiert • Schrittmotor defekt • Steuerung defekt	Blockierung oder Schwergängigkeit beseitigen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2256	Fehler	Schrittmotor Y-Achse:     Schrittmotor schwergängig     Schrittmotor defekt     Steuerung defekt	<ul><li>Schwergängigkeit beseitigen</li><li>Schrittmotor ersetzen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2262	Fehler	Schrittmotor-Störung Y- Achse (IDMA Autoinkrement)	Maschine aus- und ein- schalten
2271	Fehler	Watchdog	Maschine aus- und ein- schalten     Software-Update durchfüh- ren     Kundendienst kontaktieren
2272	Fehler	Schrittmotor-Überspannung: • Schrittmotor-Karte defekt	Steuerung ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2273	Fehler	Schrittmotor-Fehler Y-Achse	<ul> <li>Anschluss prüfen</li> <li>Schrittmotor-Phasen durchmessen (R = 2,8 Ω, hochomig gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Schrittmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
2274	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2275	Fehler	Polrad-Suche	<ul> <li>Anschluss prüfen</li> <li>Schrittmotor-Phasen durchmessen (R = 2,8 Ω, hochomig gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Schrittmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
2277	Fehler	Schrittmotor-Überlast (I²T)	<ul><li>Schwergängigkeit oder Blockierung beseitigen</li><li>Schrittmotor ersetzen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2278	Fehler	Encoder-Fehler	Anschluss vom Encoderka- bel prüfen und ggf. erset- zen     Steuerung ersetzen
2279	Fehler	Stromsensor:     Schrittmotor-Karte defekt     Steuerung defekt	Steuerung ersetzen
2280	Fehler	Drehrichtung	Encoder ersetzen     Steckerbelegung prüfen und ggf. ändern     Verdrahtung im Maschinen- verteiler prüfen und ggf.ändern     Schrittmotor-Phasen durch- messen und auf Wert prü- fen
2281	Fehler	Fehler bei der Referenzfahrt	Referenzschalter ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2282	Fehler	Schrittmotor-Bestromungs- fehler	Blockierung beseitigen Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen Schrittmotor ersetzen
2283	Fehler	Schrittmotor-Überstrom	Nähmotor-Kabel ersetzen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2284	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2285	Fehler	Schrittmotor-Isolationsfehler	Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung überprüfen     Encoder ersetzen     Schrittmotor ersetzen
2286	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2287	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2288	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2302	Fehler	Schrittmotor Z-Achse:     Schrittmotor schwergängig oder blockiert     Encoderkabel nicht verbunden oder defekt     Schrittmotor-Kabel nicht verbunden oder defekt     Encoder defekt     Schrittmotor defekt	Schwergängigkeit oder Blockierung beseitigen     Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen     Encoder ersetzen     Falls der Schrittmotor nicht bestromt wird:     Schrittmotor-Kabel prüfen und ggf. ersetzen     Schrittmotor ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2303	Fehler	Schrittmotor Z-Achse Schrittverluste:  • mechanische Schwergängigkeit oder Blockierung	mechanische Schwergän- gigkeit oder Blockierung beseitigen
2321	Fehler	Schrittmotor Z-Achse:  • Stecker vom Encoder (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen oder defekt  • Encoder defekt	Anschluss vom Encoderka- bel prüfen und ggf. erset- zen
2322	Information	Polrad-Suche Timeout	<ul><li>Verbindungsleitungen prüfen</li><li>Schrittmotor auf Schwergängigkeit prüfen</li></ul>
2330	Fehler	Schrittmotor Z-Achse antwortet nicht	<ul><li>Software-Update durchführen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2352	Fehler	Schrittmotor-Überstrom Z- Achse	Schrittmotor ersetzen
2353	Fehler	Überspannung	Netzspannung prüfen
2355	Fehler	Schrittmotor-Überlast Z-Achse (I²T): Schrittmotor schwergängig oder blockiert Schrittmotor defekt Steuerung defekt	<ul> <li>Blockierung oder Schwergängigkeit beseitigen</li> <li>Schrittmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
2356	Fehler	Schrittmotor Z-Achse:     Schrittmotor schwergängig     Schrittmotor defekt     Steuerung defekt	<ul><li>Schwergängigkeit beseitigen</li><li>Schrittmotor ersetzen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2362	Fehler	Schrittmotor-Störung Z- Achse (IDMA Autoinkrement)	Maschine aus- und ein- schalten
2371	Fehler	Watchdog	<ul> <li>Maschine aus- und einschalten</li> <li>Software-Update durchführen</li> <li>Kundendienst kontaktieren</li> </ul>
2372	Fehler	Schrittmotor-Überspannung: • Schrittmotor-Karte defekt	Steuerung ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2373	Fehler	Schrittmotor-Fehler Z-Achse	<ul> <li>Anschluss prüfen</li> <li>Schrittmotor-Phasen durchmessen (R = 2,8 Ω, hochohnig gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Schrittmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
2374	Fehler	Software-Fehler	<ul><li>Reset durchführen</li><li>Software-Update durchführen</li><li>Kundendienst kontaktieren</li></ul>
2375	Fehler	Polrad-Suche	<ul> <li>Anschluss prüfen</li> <li>Schrittmotor-Phasen durchmessen (R = 2,8 Ω, hochohmig gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Schrittmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
2377	Fehler	Schrittmotor-Überlast (I²T)	<ul><li>Schwergängigkeit oder Blockierung beseitigen</li><li>Schrittmotor ersetzen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2378	Fehler	Encoder-Fehler	<ul> <li>Anschluss vom Encoderka- bel prüfen und ggf. erset- zen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
2379	Fehler	Stromsensor:     Schrittmotor-Karte defekt     Steuerung defekt	Steuerung ersetzen
2380	Fehler	Drehrichtung	<ul> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Steckerbelegung prüfen und ggf. ändern</li> <li>Verdrahtung im Maschinen- verteiler prüfen und ggf.ändern</li> <li>Schrittmotor-Phasen durch- messen und auf Wert prü- fen</li> </ul>
2381	Fehler	Fehler bei der Referenzfahrt	Referenzschalter ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2382	Fehler	Schrittmotor-Bestromungs- fehler	Blockierung beseitigen     Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen     Schrittmotor ersetzen
2383	Fehler	Schrittmotor-Überstrom	Nähmotor-Kabel ersetzen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2384	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2385	Fehler	Schrittmotor-Isolationsfehler	Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung überprüfen     Encoder ersetzen     Schrittmotor ersetzen
2386	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2387	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2388	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2402	Fehler	Schrittmotor U-Achse:     Schrittmotor schwergängig oder blockiert     Encoderkabel nicht verbunden oder defekt     Schrittmotor-Kabel nicht verbunden oder defekt     Encoder defekt     Schrittmotor defekt	Schwergängigkeit oder Blockierung beseitigen     Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen     Encoder ersetzen     Falls der Schrittmotor nicht bestromt wird:     Schrittmotor-Kabel prüfen und ggf. ersetzen     Schrittmotor ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2403	Fehler	Schrittmotor U-Achse Schrittverluste:  • mechanische Schwergängigkeit oder Blockierung	mechanische Schwergän- gigkeit oder Blockierung beseitigen
2421	Fehler	Schrittmotor U-Achse:  • Stecker vom Encoder (Sub-D, 9-pol.) nicht angeschlossen oder defekt  • Encoder defekt	Anschluss vom Encoderka- bel prüfen und ggf. erset- zen
2422	Information	Polrad-Suche Timeout	Verbindungsleitungen prü- fen     Schrittmotor auf Schwer- gängigkeit prüfen
2430	Fehler	Schrittmotor U-Achse ant- wortet nicht	<ul><li>Software-Update durchführen</li><li>Steuerung ersetzen</li></ul>
2452	Fehler	Schrittmotor-Überstrom U- Achse	Schrittmotor ersetzen
2453	Fehler	Überspannung	Netzspannung prüfen
2455	Fehler	Schrittmotor-Überlast U-Achse (I²T): • Schrittmotor schwergängig oder blockiert • Schrittmotor defekt • Steuerung defekt	Blockierung oder Schwergängigkeit beseitigen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2456	Fehler	Schrittmotor U-Achse:	Schwergängigkeit beseitigen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2462	Fehler	Schrittmotor-Störung U- Achse (IDMA Autoinkre- ment)	Maschine aus- und ein- schalten
2471	Fehler	Watchdog	Maschine aus- und ein- schalten     Software-Update durchfüh- ren     Kundendienst kontaktieren



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
2472	Fehler	Schrittmotor-Überspannung: • Schrittmotor-Karte defekt	Steuerung ersetzen
2473	Fehler	Schrittmotor-Fehler U-Achse	<ul> <li>Anschluss prüfen</li> <li>Schrittmotor-Phasen durchmessen (R = 2,8 Ω, hochomig gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Schrittmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
2474	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2475	Fehler	Polrad-Suche	<ul> <li>Anschluss prüfen</li> <li>Schrittmotor-Phasen durchmessen (R = 2,8 Ω, hochomig gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Schrittmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
2477	Fehler	Schrittmotor-Überlast (I²T)	Schwergängigkeit oder Blockierung beseitigen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2478	Fehler	Encoder-Fehler	Anschluss vom Encoderka- bel prüfen und ggf. erset- zen     Steuerung ersetzen
2479	Fehler	Stromsensor:     Schrittmotor-Karte defekt     Steuerung defekt	Steuerung ersetzen
2480	Fehler	Drehrichtung	Encoder ersetzen     Steckerbelegung prüfen und ggf. ändern     Verdrahtung im Maschinen- verteiler prüfen und ggf. ändern     Schrittmotor-Phasen durch- messen und auf Wert prü- fen



Code	Art	Mögliche Ursachen Abhilfe	
2481	Fehler	Fehler bei der Referenzfahrt	Referenzschalter ersetzen
2482	Fehler	Schrittmotor-Bestromungs- fehler	Blockierung beseitigen     Encoderkabel prüfen und ggf. ersetzen     Schrittmotor ersetzen
2483	Fehler	Schrittmotor-Überstrom	Nähmotor-Kabel ersetzen     Schrittmotor ersetzen     Steuerung ersetzen
2484	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2485	Fehler	Schrittmotor-Isolationsfehler	Motorphase und PE auf niederohmige Verbindung überprüfen     Encoder ersetzen     Schrittmotor ersetzen
2486	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2487	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2488	Fehler	Software-Fehler	Reset durchführen     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
2901	Fehler	Referenzier-Timeout	Maschine aus- und ein- schalten     Klemmung der Schrittmoto- ren prüfen
3010	Fehler	Steuerung: Spannungsfehler 100 V	Anschlüsse prüfen     Steuerung ersetzen
3011	Fehler	Steuerung: Spannungsfehler 100 V	Anschlüsse prüfen     Steuerung ersetzen



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
3012	Fehler	Steuerung: Spannungsfehler 100 V (I <sup>2</sup> T)	Maschine aus- und ein- schalten     Anschlüsse prüfen     Steuerung ersetzen
3020	Fehler	Kurzschluss im Ein- oder Ausgang 24 V	Anschlüsse prüfen     Steuerung ersetzen
3021	Fehler	Kurzschluss im Ein- oder Ausgang 24 V	Anschlüsse prüfen     Steuerung ersetzen
3022	Fehler	Kurzschluss im Ein- oder Ausgang 24 V (I²T)	Maschine aus- und ein- schalten     Anschlüsse prüfen     Steuerung ersetzen
3030	Fehler	Nähmotor-Phasenfehler	<ul> <li>Nähmotor-Phasen durchmessen (R = 2,8 Ω, hochomig gegen PE)</li> <li>Encoder ersetzen</li> <li>Nähmotor ersetzen</li> <li>Steuerung ersetzen</li> </ul>
3104	Warnung	Pedal nicht in Ruhestellung     Sollwertgeber defekt	Beim Hochfahren der Maschine nicht aufs Pedal treten     Sollwertgeber ersetzen
3110	Information	Magnet für Fadenspannung rechts ist nicht verbunden	Verbindung Magnet für Fadenspannung rechts prü- fen
3383	Information	Fehler bei der Referenz- fahrt des Motors	Motor prüfen     Software-Update durchführen
4440 - 4459	Fehler	Bedienfeld OP3000: Interner Fehler	Maschine aus- und ein- schalten     Software-Update durchfüh- ren     Bedienfeld ersetzen
6000 - 6299	Fehler	Interner Fehler	Maschine aus- und einschalten     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren



Code	Art	Mögliche Ursachen	Abhilfe
6351	Fehler	Steuerung defekt (I <sup>2</sup> C)	Steuerung ersetzen
6354			
6360	Warnung	Daten auf Maschinen-ID nicht zulässig	Steuerung ersetzen
6361	Warnung	Maschinen-ID nicht ange- schlossen	Anschluss vom Maschinen- ID-Kabel prüfen     Maschinen-ID ersetzen     Steuerung ersetzen
6362	Fehler	Internes EEprom	Steuerung ersetzen
6367			
6400 - 6999	Fehler	Interner Fehler	Maschine aus- und einschalten     Software-Update durchführen     Kundendienst kontaktieren
7551 - 7659	Fehler	Interner Fehler     Leitungsstörung     Kabel zur Bedienfeld- schnittstelle defekt	Maschine aus- und einschalten     Störquelle ausschalten     Software-Update durchführen     Kabel ersetzen     Kundendienst kontaktieren
9310	Fehler	CAN-Stecker nicht ange- schlossen oder defekt     Bandabzugsgerät defekt	CAN-Stecker ersetzen     Bandabzugsgerät ersetzen     Steuerung ersetzen
9320	Fehler	Bandabzugsgerät verschmutzt     Bandabzugsgerät defekt	Bandabzugsgerät reinigen     Drossel öffnen     Bandabzugsgerät ersetzen
9910	Fehler	Kippsensor:  Maschinenoberteil ist umgelegt  Kippsensor nicht montiert oder defekt	Maschinenoberteil aufrichten     Kippsensor montieren oder ersetzen



# 11.3 Fehler im Nähablauf

Bedeutung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Fadenbruch	Nadel- und Greiferfaden sind nicht korrekt eingefädelt	• Fadenweg prüfen ( S. 19)
	Nadel ist verbogen oder scharfkantig     Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel ersetzen     Nadel in die Nadelstange einsetzen
	Verwendeter Faden ist ungeeignet	Empfohlenen Faden benutzen
	Fadenspannungen sind für den ver- wendeten Faden zu fest	• Fadenspannungen prüfen (□ S. 31)
	Fadenführende Teile, wie z. B.     Fadenrohre, Fadenführung oder     Fadengeber-Scheibe     sind scharfkantig	Fadenweg prüfen
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachper- sonal nachbearbeiten lassen
Fehlstiche	Nadel- und Greiferfaden sind nicht korrekt eingefädelt	• Fadenweg prüfen ( S. 19)
	Nadel ist stumpf oder verbogen     Nadel ist nicht korrekt in die Nadelstange eingesetzt	Nadel ersetzen     Nadel in die Nadelstange einsetzen
	Verwendete Nadelstärke ist unge- eignet	• Empfohlene Nadelstärke benutzen ( S. 135)
	Garnständer ist falsch montiert	• Garnständer prüfen ( S. 98)
	Fadenspannungen sind zu fest	• Fadenspannungen prüfen ( S. 31)
	Nähgut wird nicht korrekt gehalten	Klemmdruck prüfen
	Beim Umstellen der Überstichbreite wurde der Schleifenhub nicht korri- giert	Schleifenhub einstellen
	Falsche Teile für die gewünschte Näheinrichtung sind eingesetzt	Teile anhand des Einrichtungsblat- tes prüfen
	Stichplatte, Greifer oder Spreizer wurden durch die Nadel beschädigt	Teile durch qualifiziertes Fachper- sonal nachbearbeiten lassen



Bedeutung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Lose Stiche	Fadenspannungen sind nicht dem Nähgut, der Nähgutdicke oder dem verwendeten Faden angepasst	• Fadenspannungen prüfen ( S. 31)
	Nadel- und Greiferfaden sind nicht korrekt eingefädelt	• Fadenweg prüfen ( S. 19)
Nadelbruch	Nadelstärke ist für das Nähgut oder den Faden ungeeignet	Empfohlene Nadel benutzen
Nahtanfang nicht sicher	Restspannung für den Nadelfaden ist zu fest	Restspannung nachstellen



# 12 Technische Daten

## Geräuschentwicklung

Arbeitsplatzbezogener Emissionswert nach DIN EN ISO 10821:

 $L_{pA} = 78 \text{ dB (a)} +/- 1,48 \text{ dB (A)} \text{ bei}$ 

Stichlänge: 3 mm
 Nähfuß-Hub: 0 mm
 Drehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>

• Nähgut: 2-fach Stoff G1 DIN 23328

## **Daten und Kennwerte**

Technische Daten	Einheit	610-10	630-10
Maschinentyp		Gestaltete	r Nähplatz
Nähstichtyp		Doppelkett	enstich 401
Greifertyp		Cros	sline
Anzahl der Nadeln			1
Nadelsystem		934	RG
Nadelstärke	[Nm]	70 – 130	
Fadenstärke	[Nm]	bis 70/3	
Stichlänge	[mm]	1,0 – 4,0	
Drehzahl maximal	[min <sup>-1</sup> ]	5000	
Drehzahl bei Auslieferung	[min <sup>-1</sup> ]	3200	
Transportlänge maximal für DiffTransporteur	[mm]	6	
Transportlänge maximal für Transportfuß	[mm]	8	
Nadelstangenhub	[mm]	32	
Nähfuß-Hub	[mm]	9	




Technische Daten	Einheit	610-10	630-10
Netzspannung	[V]	2	30
Netzfrequenz	[Hz]	5	50
Betriebsdruck	[bar]	6	
Luftverbrauch [pro Zyklus]	[NL]	0,1	
Länge	[mm]	1350	1350
Breite	[mm]	900	900
Höhe	[mm]	1250	1100
Gewicht	[kg]	109	103
Bemessungsleistung: - StandBy - Betrieb	[kW]		),05 ,,5
Anschlussleistung	[kVA]	1	,0



# 13 Anhang

Abb. 64: Maße zur Anfertigung einer Tischplatte (1)

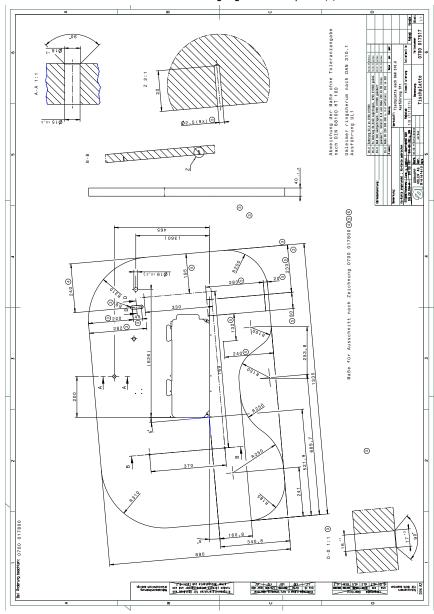



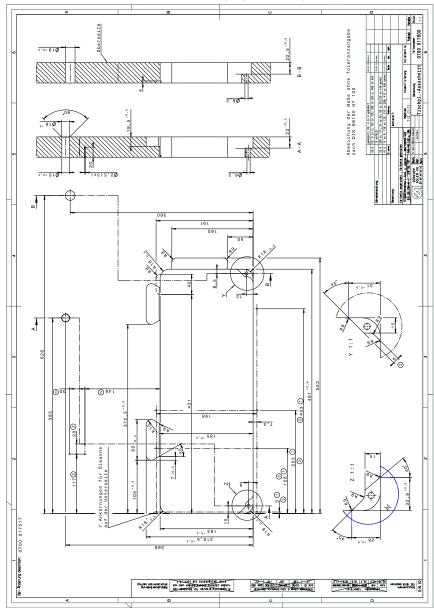


Abb. 65: Maße zur Anfertigung einer Tischplatte (2)



Abb. 66: Bauschaltplan (1) Blatt 1 / 6 Nähmotor 9800 170038 sewing motor Oberteil seving head Ξ Ē. Bauschaltplan 9890 610001 B Gestell frame Steuerung k DAC comfort 9850 610500 Steuerung k DAC comfort 9870 009016 KI.610/630 DAC comfort Potentialausgleich, Netzeingang, Nählicht Hauptencoder Nähmotor (9pol.) XSb Α **(II)** L Hauptschalter main switch 24VDC/50mA 230VAC/25VA # H 25 E 喜 O DURKOPP ADLER 9870 001202 Stromversorgung power supply 190-240VAC 50/60Hz Zusatzausstattung Optional equipment A7 Nähleuchte 9850 175003 seving lamp 9 A8 <u>@</u> prim: 230VAC sec: 12VDC/3W LED Nähleuchte 9822 560041 seving lamp Leitung k 9870 001021 (2)

Betriebsanleitung 610-10/630-10 - 02.0 - 11/2023



Abb. 67: Bauschaltplan (2)

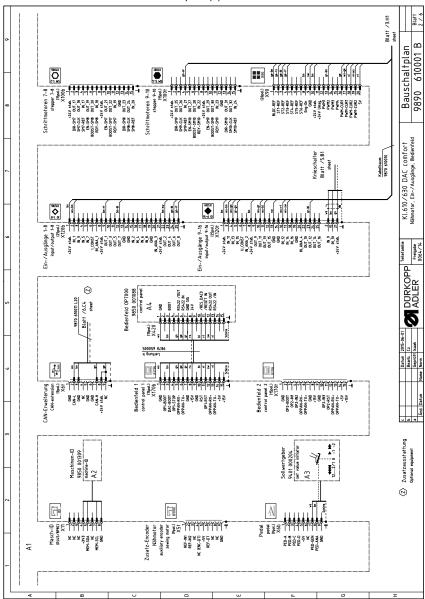




Abb. 68: Bauschaltplan (3)

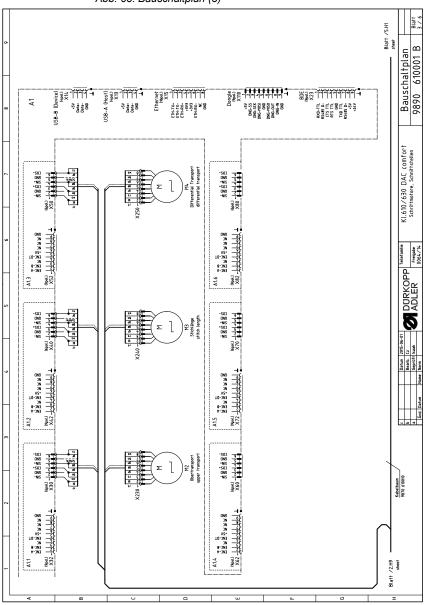




Abb. 69: Bauschaltplan (4)

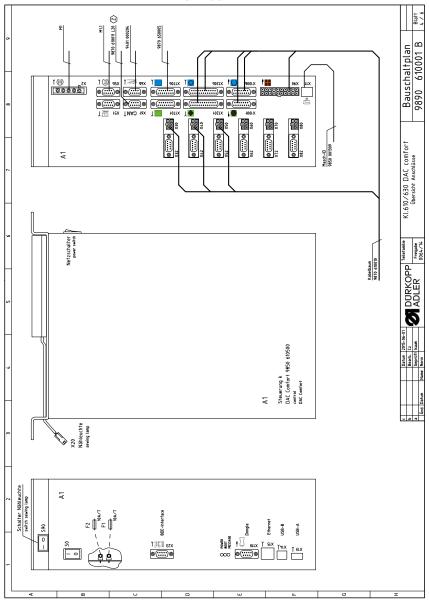




Abb. 70: Bauschaltplan (5)


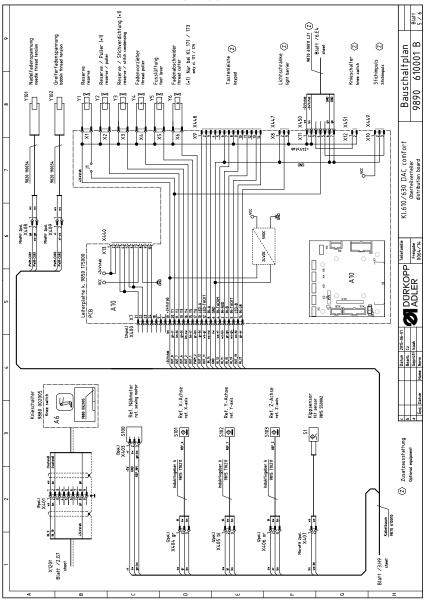




Abb. 71: Bauschaltplan (6)



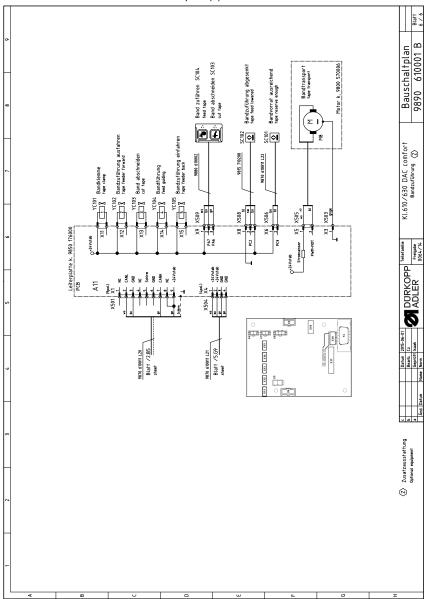

## DÜRKOPP ADLER GmbH

Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com





Subject to design changes - Part of the machines shown with additional equipment - Printed in Germany © Dürkopp Adler GmbH - Original Instructions - 0791 610741 DE - 02.0 - 11/2023